



راهنمای نصب و بهره‌برداری ترانسفورماتور توزیع روغنی

آریا ترانسفوشرق  
ARYA TRANSFO SHARGH



## گروه صنعتی آریا ترانسفو در یک نگاه

گروه صنعتی آریا ترانسفو تولیدکننده انواع ترانسفورماتورهای توزیع، فوق توزیع، قدرت، کوره قوس الکتریکی، راکتور، شیفت فاز و همچنین سیم و تجهیزات مورد مصرف در ترانسفورماتور می باشد. سرمایه گذاری در کلیه شرکت های این گروه صنعتی، هم در حوزه زیر ساخت ها، اعم از ماشین آلات و تاسیسات و هم در حوزه دانش فنی و تکنولوژی طراحی و ساخت از کشورهای اروپای غربی به شکلی کاملا اصولی و هم تراز با شرکت های پیشرو این صنعت در دنیا انجام شده است، به طوری که با بهره مندی از پرسنل با تجربه و آموزش دیده، قابلیت را ایجاد نموده که محصولات تولیدی شرکت های این گروه قابل رقابت با تولیدات سازندگان تراز اول جهان می باشد. استراتژی این گروه صنعتی این است که در کنار ارائه محصولات و خدمات با کیفیت به مشتریان خود، سرمایه گذاری مستمر در زمینه دانش فنی، تکنولوژی تولید و توسعه نیروی انسانی را سرلوحه کار خود قرار داده، به گونه ای که ضمن ارتقاء مستمر سطح کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده، نیازهای آتی مشتریان را نیز شناسایی نموده و پاسخگو باشد.

شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی آریا ترانسفو مشتمل بر ۸ شرکت، شامل ۵ شرکت تولیدی و ۳ شرکت مهندسی و بازرگانی با تولیدات و فعالیت هایی به شرح زیر می باشند:

**شرکت آریا ترانسفو شرق:** تولیدکننده انواع ترانسفورماتورهای توزیع روغنی و خشک رزینی تا ولتاژ ۳۶ کیلوولت و تا توان ۴۰۰۰ کیلوولت آمپر

**شرکت آریا ترانسفو قدرت:** تولیدکننده انواع ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت تا ولتاژ ۴۲۰ کیلوولت و تا توان ۵۵۰ مگاوات آمپر سه فاز و همچنین راکتورهای موازی تا توان ۱۰۰ مگاوار و ترانسفورماتورهای شیفت فاز **شرکت ترانسفورماتور کوره آریا:** تولیدکننده انواع ترانسفورماتورهای کوره قوس الکتریکی تا توان ۳۶۰ مگاوات آمپر و جریان تا ۱۴۰ کیلوآمپر، ترانسفورماتورهای پاتیلی، یکسوساز، سیکلوکانورتر و راکتورهای سری

**شرکت ساخت قطعات و تجهیزات آریا ترانسفو:** تولیدکننده لوازم و تجهیزات مورد مصرف در ترانسفورماتورهای توزیع، نظیر: کلید تنظیم ولتاژ، محفظه رطوبت گیر، روغن نما و شیرهای نمونه برداری

**شرکت تولید سیم آریا:** تولیدکننده انواع سیم های تخت کاغذی و بافته شده تا ۸۱ رشته مورد مصرف در ترانسفورماتور **شرکت خدمات پس از فروش آریا ترانسفو:** با شبکه گسترده نمایندگی های خود، ارائه کننده خدمات پس از فروش محصولات گروه و همچنین ارائه دهنده خدمات نصب و راه اندازی، مانیتورینگ، نگهداری و بازسازی ترانسفورماتورهای شبکه و صنایع و نیز تامین کننده گسترده لوازم بدکی مورد مصرف در ترانسفورماتور

**شرکت فناوری اطلاعات آریا ترانسفو:** با زیرساخت های مدرن و قابل اطمینان، ارائه کننده خدمات سخت افزاری و نرم افزاری، هوشمندسازی فرآیندها و توسعه تجارت الکترونیک به شرکت های گروه و نیز سایر شرکت های تولیدی **شرکت بازرگانی آریا ترانسفو:** با دارا بودن چرخه تامین در داخل و خارج از کشور، عهده دار تهیه مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات شرکت های گروه و همچنین با برقراری شبکه نمایندگی های بازاریابی و فروش، عرضه کننده محصولات شرکت های گروه در داخل و خارج از کشور

همچنین شرکت های این گروه به منظور بهره مندی از سیستم های نوین مدیریتی و بهبود و پایش مستمر فرآیندها، نسبت به استقرار سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت بر اساس استانداردهای ISO9001:2015، ISO14001:2015 و ISO45001:2018 اقدام نموده اند.

این کتابچه شامل اطلاعاتی کاربردی در زمینه‌های بارگیری، حمل، انبارش، نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری و نگهداری ترانسفورماتورهای توزیع روغنی است و می‌تواند مورد استفاده تمامی افراد ذیصلاح مرتبط با نصب و بهره‌برداری ترانسفورماتورهای توزیع قرار گیرد.

لازم به ذکر است که عملکرد بهینه‌ی ترانسفورماتورهای توزیع روغنی پس از طراحی و ساخت مناسب، وابسته به نصب و بهره‌برداری صحیح می‌باشد. همانند سایر تجهیزات الکتریکی، ترانسفورماتورها نیز باید مورد بازرسی و تعمیرات دوره‌ای منظم قرار گیرند و این کار می‌بایست توسط افراد کار آموخته و دارای صلاحیت انجام پذیرد.

## ۲- مشخصات ترانسفورماتورهای تولیدی

### ۲-۱ ترانسفورماتورهای کم تلفات A-B

با توجه به اهمیت تلفات ترانسفورماتور در شبکه‌ی توزیع، تولیدات استاندارد آریا ترانسفو شرق برای مصرف در داخل کشور از نوع ترانسفورماتورهای کم تلفات مطابق با طرح A-B استاندارد CENELEC HD 428 می‌باشد. همچنین ترانسفورماتورهایی با طرح‌های ترکیبی دیگر و حتی با تلفات کمتر نیز قابل طراحی و ساخت هستند.

مشخصات فنی دقیق‌تر از قبیل تلفات بار و بی‌باری و اطلاعات ابعادی در قسمت ۲-۹ آورده شده است.

### ۲-۲ هسته

هسته از نظر الکتریکی هادی شار مغناطیسی و از نظر مکانیکی نگهدارنده سیم‌پیچ‌ها می‌باشد.

هسته‌ی ترانسفورماتورهای تولیدی این شرکت از ورق‌های مخصوص با ضخامت‌های بین ۰/۲۳ تا ۰/۳۰ میلیمتر، از جنس فولاد سیلیکونی نورد سرد با بلورهای جهت داده شده (Cold Rolled Grain Oriented)، که دارای پوشش عایقی در طرفین است ساخته می‌شود.

عایق طرفین ورق‌های هسته، یک ماده غیر ارگانیک با ضخامت کمتر از ۴ میکرون و سازگار با روغن ترانسفورماتور است که در برابر خوردگی و حرارت مقاوم می‌باشد.

ورق‌های هسته به شکل رول از سازندگان معتبر تامین و در سایزهای مختلف توسط دستگاه‌های پیشرفته به دقت برش داده می‌شود، به طوری که در لبه‌های برش خورده آشفستگی میدان‌های مغناطیسی و تلفات به حداقل برسد.

به منظور افزایش کیفیت، علاوه بر استفاده از ورق‌های مغناطیسی با کیفیت بالا و تلفات پایین و انتخاب مناسب چگالی شار هسته، از روش هسته‌چینی به صورت هم‌پوشانی چندپله معروف به Step-Lap با زاویه برش ۴۵ درجه استفاده می‌شود. این روش سبب کاهش بیشتر جریان و تلفات بی‌باری و همچنین کاهش سطح صدا یا نویز در ترانسفورماتور می‌گردد.



شکل ۲-۱ هسته نمونه ترانسفورماتور توزیع

### ۲-۳ سیم پیچ‌ها

از نظر فنی و اقتصادی دو فلز مس و آلومینیوم می‌توانند در سیم‌پیچ‌ها به عنوان هادی جریان الکتریکی مورد استفاده قرار گیرند.

هادی‌های به کار رفته در تولیدات این شرکت فویل، سیم‌گرد و سیم‌تخت است. فویل به صورت مستقیم عایق نشده و سیم‌های گرد و تخت با لاک و یا کاغذ عایق شده‌اند.

#### ۲-۳-۱ سیم‌پیچ‌های فشار ضعیف

سیم‌پیچی است که برای ولتاژ پایین و جریان بالا طراحی شده است، در این سیم‌پیچ از سیم تخت و یا فویل استفاده شده و به صورت لایه‌ای پیچیده می‌شود.

#### ۲-۳-۲ سیم‌پیچ‌های فشار قوی

سیم‌پیچی است که برای ولتاژ بالا و جریان پایین طراحی شده است، در این سیم‌پیچ از سیم‌گرد یا تخت با عایق لاک یا کاغذ استفاده شده و به صورت لایه‌ای و در برخی موارد بشقابی پیچیده می‌شود.

## ۲-۴ عایق‌های جامد

یک ماده عایقی خوب باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

۱- استقامت دی‌الکتریک بالا


۲- خواص مکانیکی مطلوب

۳- عمر طولانی در دمای عملکرد

۴- کاربری آسان

مواد عایقی باید در تمام طول عمر ترانسفورماتور در مقابل حرارت‌های تولیدی استقامت داشته و با روغن ترانسفورماتور سازگار باشند.

عایق‌بندی ترانسفورماتور توسط مرغوب‌ترین مواد عایقی ( کاغذ، سیلندر و پرس بورد) از جنس سلولز صورت می‌پذیرد. مواد سلولزی از چوب‌هایی که دارای فیبر و چگالی بالایی هستند ساخته می‌شوند. فیبر بالا باعث عمر طولانی و چگالی بالا منجر به استقامت دی‌الکتریک بالا در این مواد می‌شود. محصولات سلولزی با روغن‌های معدنی سازگار هستند و به آسانی از روغن اشباع می‌شوند. اشباع تحت خلأ و دمای بالا انجام شده و حفره‌های باریک موجود در سلولز با روغن پر می‌شوند و در نتیجه استقامت عایق‌ها به طور فزاینده افزایش می‌یابد. در مواردی که حفره‌ها با روغن پر نشده باشند، این حفره‌های هوایی کوچک می‌توانند باعث ایجاد تخلیه جزئی شوند. تخلیه جزئی در سطح وسیع می‌تواند منجر به شکست عایقی در ترانسفورماتور شود.

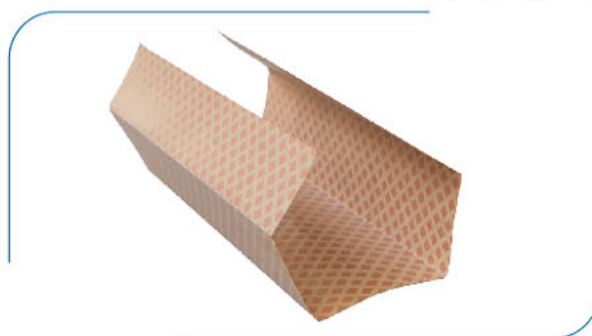

شکل ۲-۲ DDP (Diamond Dotted Paper)

## ۲-۵ روغن ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور یک نوع روغن معدنی پالایش شده است که از تقطیر جزء به جزء نفت خام به دست می‌آید.

نقش اصلی روغن در ترانسفورماتور عبارت است از:

۱- عایق‌الکتریکی

۲- سیال خنک‌کننده

۳- شاخص وضعیت (برای عیب‌یابی)

روغن ترانسفورماتور از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی طول عمر ترانسفورماتور می‌باشد.

در تولیدات آریا ترانسفو شرق از روغن معدنی مطابق آخرین ویرایش استاندارد IEC60296 استفاده شده است.

در صورت سفارش مشتری سایر روغن‌های درخواستی نیز قابل تامین خواهد بود.

## ۲-۶ انبساط روغن و تنفس

### ۲-۶-۱ ترانسفورماتورهای با منبع انبساط - ARCONS™

در این نوع ترانسفورماتورها یک منبع انبساط تعبیه شده است که در هنگام افزایش و کاهش حجم روغن، سطح روغن در منبع انبساط افزایش و کاهش می‌یابد و بدین ترتیب مانع از ایجاد فشار به مخزن می‌شود.



شکل ۲-۳ ترانسفورماتور ARCONS™


### ۲-۶-۲ ترانسفورماتورهای هرمتیک - ARSEAL™

مخزن این نوع ترانسفورماتورها کاملاً بسته بوده و روغن هیچ‌گونه ارتباطی با هوای آزاد ندارد. این موضوع باعث می‌شود که رطوبت با عایق‌های سلولزی و روغن در تماس نبوده و عمر عایق‌ها افزایش یابد که این امر علاوه بر افزایش عمر ترانسفورماتور باعث کاهش هزینه‌های سرویس و نگهداری می‌گردد. همچنین توصیه می‌شود در محیط‌هایی با آلودگی و رطوبت بالا، از ترانسفورماتورهای ARSEAL™ استفاده شود.




شکل ۲-۴ ترانسفورماتور ARSEAL™

## ۷-۲ تجهیزات ترانسفورماتور

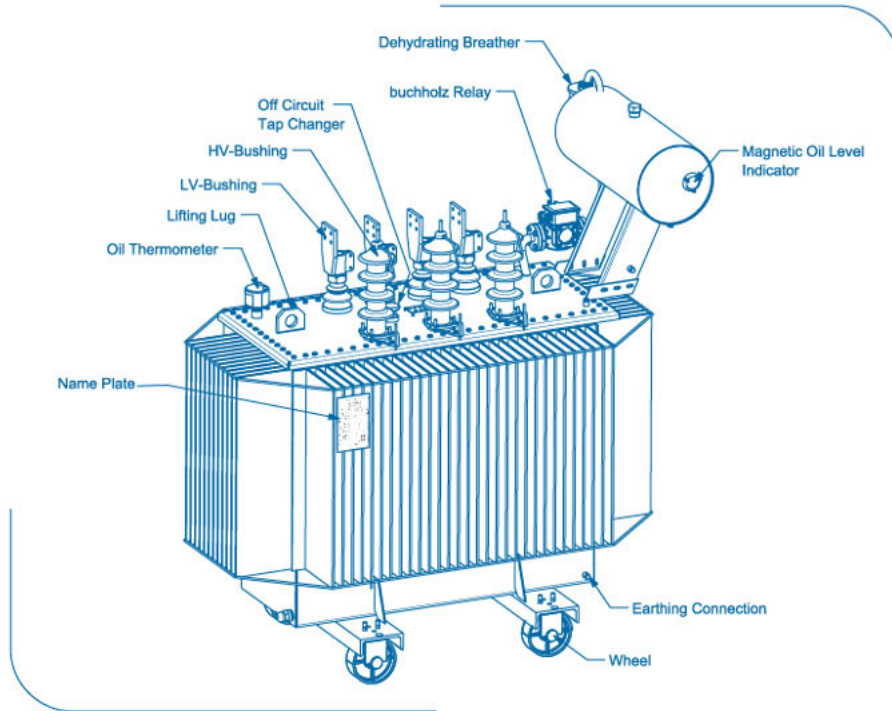

شکل ۲-۵ شمای قرارگیری تجهیزات ترانسفورماتور ARCONST™

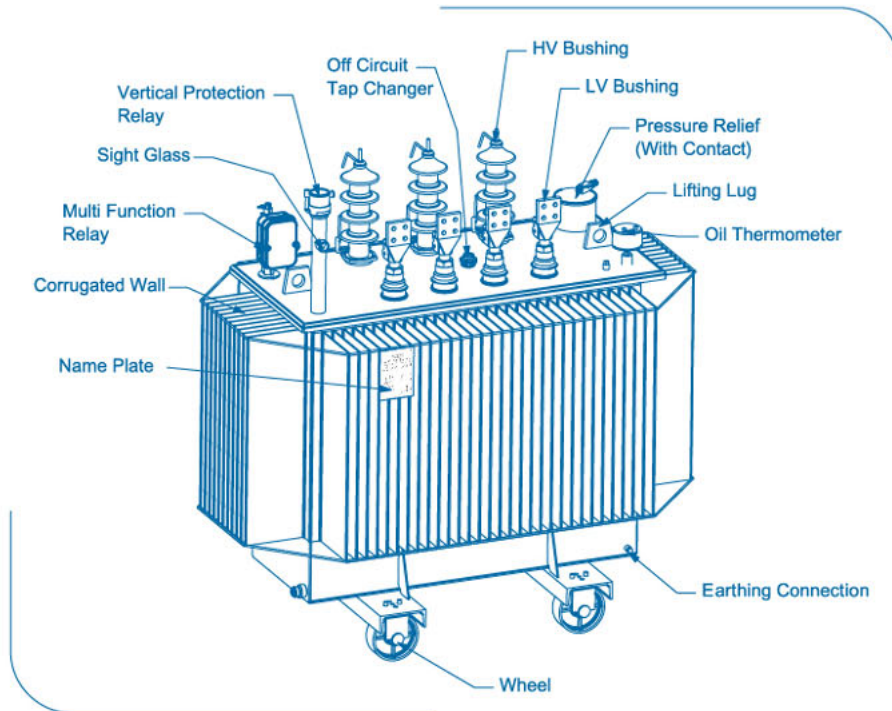

شکل ۲-۶ شمای قرارگیری تجهیزات ترانسفورماتور ARSEAL™

## ۲-۷-۱ کلید تنظیم ولتاژ (Off-Circuit Tap Changer)

کلید تنظیم ولتاژ به وسیله‌ی تغییر تعداد دور سیم‌پیچ فشارقوی موجب افزایش یا کاهش ولتاژ خروجی ترانسفورماتور شده و در نتیجه کاهش یا افزایش ولتاژ در شبکه را جبران می‌نماید به نحوی که ولتاژ مورد نیاز مصرف‌کننده ثابت بماند.

کلیدهای مورد استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع از نوع Off-Circuit بوده و برای تغییر تپ باید ترانسفورماتور بی‌برق شود.

با توجه به نوع طراحی، آریا ترانسفو شرق عموماً از کلید تنظیم ولتاژ نوع مستقیم و در برخی موارد از نوع کابلی استفاده می‌نماید.

در طرح‌های سفارشی، تعداد وضعیت و درصد تنظیم ولتاژ توسط مشتری تعیین شده و در طراحی لحاظ می‌گردد. این مقادیر در ترانسفورماتورهای نرمال به شرح زیر می‌باشد:

**جدول ۱ تعداد تپ و درصد تنظیم ولتاژ ترانسفورماتورهای نرمال**

| ولتاژ فشار قوی (kV) | توان نامی (kVA)    | تعداد وضعیت | تنظیم ولتاژ          |
|---------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| ۱۱                  | ۲۵ تا ۲۵۰۰         | ۵           | $\pm 2 \times 2/5\%$ |
| ۲۰                  | کوچکتر و برابر ۲۰۰ | ۳           | $\pm 1 \times 4\%$   |
| ۲۰                  | بزرگتر از ۲۰۰      | ۵           | $\pm 2 \times 2/5\%$ |
| ۳۳                  | ۲۵ تا ۲۵۰۰         | ۵           | $\pm 2 \times 2/5\%$ |



شکل ۲-۸ کلید تنظیم ولتاژ Off-Circuit کابلی



شکل ۲-۷ کلید تنظیم ولتاژ Off-Circuit مستقیم



## ۲-۷-۲ پوشینگ‌ها (Bushings)

پوشینگ‌ها از یک هادی مرکزی که توسط عایق مناسب در بر گرفته شده‌اند، تشکیل می‌شود. پوشینگ برای عایق کردن سرهای خروجی سیم‌پیچ‌های فشارقوی و فشارضعیف نسبت به بدنه فلزی (زمین شده) به کار می‌رود. جنس بدنه پوشینگ، چینی (Porcelain) و یا اپوکسی رزین (در پوشینگ‌های Plug-in یا Mono-block) است که در نوع چینی سطوح خارجی آن با لعاب قهوه‌ای رنگی پوشیده می‌شود. هم‌چنین هادی فلزی به کار رفته در داخل پوشینگ از جنس برنج یا مس انتخاب می‌شود.

تنظیم فاصله‌ی بین شاخک‌ها با یکدیگر و با بدنه‌ی جرعه‌گیر با توجه به ارتفاع نصب اعلام شده توسط مشتری، در شرکت سازنده انجام می‌پذیرد. هم‌چنین برای اطلاع از فواصل جرعه‌گیرها می‌توان به جدول شماره ۲ مراجعه نمود. پوشینگ‌ها معمولاً روی درپوش فوقانی و در برخی موارد روی دیواره‌ی جانبی ترانسفورماتور نصب می‌شوند.




شکل ۲-۱۰ پوشینگ فشارضعیف



شکل ۲-۹ پوشینگ فشارقوی

### عوامل تاثیرگذار در انتخاب پوشینگ عبارتند از:

۱. ولتاژ نامی سمت فشارقوی و فشارضعیف ترانسفورماتور
  ۲. جریان خط عبوری از پوشینگ
  ۳. Indoor یا Outdoor بودن محل نصب ترانسفورماتور
  ۴. میزان رطوبت و آلودگی محیط نصب ترانسفورماتور که تعیین کننده‌ی طول خزش پوشینگ می‌باشد.
  ۵. ارتفاع نصب ترانسفورماتور از سطح دریا
- در صورتی که پوشینگ‌های ترانسفورماتور به شاخک‌های جرعه‌گیر مجهز باشند، با توجه به سطح عایقی مورد نیاز و بر اساس جدول ذیل می‌توان فاصله‌ی شاخک‌های جرعه‌گیر را تعیین نمود. چنانچه در سمت فشارقوی از برق‌گیر بین فازها و زمین استفاده شود، وجود جرعه‌گیرهای شاخکی غیر ضرور بوده و توصیه می‌شود جرعه‌گیرها باز شوند.

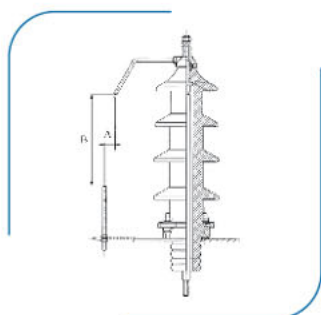

شکل ۲-۱۱ شاخک‌های جرعه‌گیر

جدول ۲ فاصله‌ی شاخک‌های جرعه‌گیر

| Um[kV] | A[mm] | B[mm] |
|--------|-------|-------|
| 12     | ≤25z  | 85    |
| 24     | ≤25z  | 155   |
| 36     | ≤25z  | 220   |

در صورت افزایش ارتفاع نصب از ۱۰۰۰ متر، به ازای هر صد متر می‌باید یک درصد به فواصل جدول ۲ افزوده شود.

### ۳-۷-۲ ترمومتر روغن (Oil Thermometer)


ترمومتر روغن دارای عقربه‌ای است که میزان دمای روغن زیر درپوش ترانسفورماتور را نشان می‌دهد. این تجهیز دارای دو کنتاکت است که با توجه به دمای درخواستی برای آلارم و تریپ (قطع) ترانسفورماتور می‌تواند تنظیم شود. در ترانسفورماتورهای استاندارد تولید آریا ترانسفو شرق این تجهیز برای توان‌های ۶۳۰ کیلوولت‌آمپر و بالاتر وجود دارد و برای توان‌های پایین‌تر نیز در صورت درخواست می‌تواند نصب گردد.



شکل ۲-۱۲ ترمومتر روغن

### ۴-۷-۲ چرخ (wheel)

بر مبنای سفارش مشتری در هر توانی از ترانسفورماتور چرخ قابل نصب می‌باشد ولی در ترانسفورماتورهای استاندارد از توان ۴۰۰ کیلوولت‌آمپر و بالاتر به طور پیش‌فرض نصب می‌گردد.

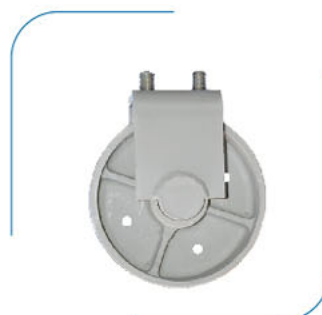

شکل ۲-۱۳ چرخ ترانسفورماتور

## ۲-۷-۵ رطوبت گیر (Dehydrating Breather)

در تمامی ترانسفورماتورهای کنسرواتوری تولیدی (ARCONS) رطوبت گیر نصب می شود. در ترانسفورماتورهای استاندارد تا توان ۶۳۰ کیلوولت آمپر از مخزن نیم کیلوگرمی و در توان های بالاتر از مخزن یک کیلوگرمی استفاده می شود. درون مخزن را با استفاده از یک ماده جاذب رطوبت مانند دانه های سیلیکاژل پر می کنند که در صورت تغییر رنگ با گذر زمان و جذب رطوبت باید نسبت به تعویض محتوی درون ظرف اقدام نمود. به دلیل رعایت مسایل زیست محیطی و ایمنی از سیلیکاژل های نارنجی رنگ استفاده می گردد. این دانه ها پس از جذب رطوبت به سبز تغییر رنگ می یابند. در غیر این صورت از سیلیکاژل های آبی رنگ استفاده می گردد که با جذب رطوبت به رنگ کرم یا سفید تبدیل می شود.

## ۲-۷-۶ رله ی بوخهلتس (Buchholz Relay)

این تجهیز به طور استاندارد برای ترانسفورماتورهای ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر و بالاتر نصب شده و در صورت درخواست مشتری برای توان های پایین تر نیز قابل نصب می باشد. لازم به ذکر است با توجه به نوع کاربرد، این تجهیز فقط برای ترانسفورماتورهای دارای منبع انبساط روغن قابل استفاده است.

گازهای حاصل از عیوب مختلف به وجود آمده در ترانسفورماتور از طریق لوله کشی های موجود به بالاترین نقطه ی روغن که منبع انبساط است صعود می کنند. رله ی بوخهلتس در مسیر عبور گاز به منبع انبساط قرار داده می شود و اگر میزان گاز از حد مشخصی بیشتر شود، سیگنال های آلام و تریپ (قطع) فعال شده و بهره بردار می تواند اقدام به تشخیص و رفع عیب نماید.

همچنین حرکت سریع روغن از مخزن ترانسفورماتور به سمت منبع انبساط باعث فعال شدن سیگنال تریپ (قطع) می گردد.



شکل ۲-۱۴ رله ی بوخهلتس

### ۷-۷-۲ رله‌ی محافظ هرمتیک (Vertical Protection Relay)

در ترانسفورماتورهای هرمتیک (ARSEAL) از رله‌ی محافظ هرمتیک استفاده می‌شود. در این رله در صورت تجمع گاز ناشی از عیوب مختلف سیگنال‌های آلارم و تریپ (قطع) فعال می‌گردد.




شکل ۲-۱۵ رله‌ی محافظ هرمتیک

### ۸-۷-۲ روغن‌نما (Oil Level Indicator)

در ترانسفورماتورهای توزیع برای اطلاع از میزان سطح روغن ترانسفورماتور، از نشان‌گر سطح روغن یا روغن‌نما استفاده می‌شود که به شرح ذیل می‌باشد:

#### ● روغن‌نمای عقربه‌ای (Magnetic Oil Level Indicator)

این نوع روغن‌نما روی دیواره‌ی منبع انبساط روغن در ترانسفورماتورهای ARCONS نصب شده و میزان سطح روغن موجود را با استفاده از شناور مشخص می‌نماید. لازم به ذکر است سطح روغن باید طوری تنظیم شود که در محیط با دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد علامت روی ۲۰+ قرار گیرد.

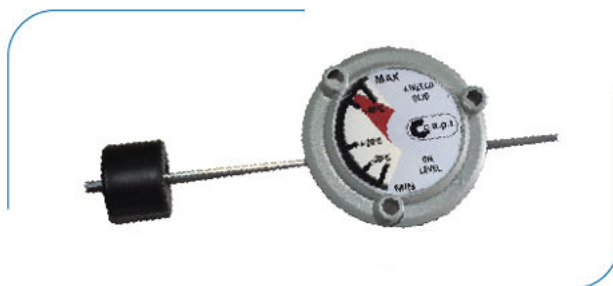

شکل ۲-۱۶ روغن‌نمای عقربه‌ای

● روغن نمای چشمی (Sight Glass)

با توجه به اینکه ترانسفورماتورهای هرمتیک (ARSEAL) دارای منبع انبساط روغن نیستند، برای کنترل سطح روغن و همچنین شارژ روغن از لوله‌ی هرمتیک استفاده می‌شود. روغن‌نمای چشمی بر روی لوله‌ی هرمتیک طوری نصب می‌گردد که سطح روغن داخل آن قابل مشاهده باشد.

۹-۷-۲ فشارشکن مخزن (Pressure Relief Device)

فشارشکن مخزن برای جلوگیری از انفجار و یا تغییر شکل مخزن در مواقعی که فشار درون ترانسفورماتور از حد مجاز تجاوز کند به کار می‌رود. فشارشکن به گونه‌ای ساخته شده است که با ایجاد مسیری برای تخلیه‌ی روغن، اجازه نمی‌دهد فشار مخزن از حد تعیین شده بالاتر رود. فشارشکن‌ها به دو صورت کنتاکت‌دار و ساده وجود داشته و بسته به کاربرد، قابل نصب بر روی ترانسفورماتور می‌باشند. فشار تنظیم شده این تجهیز بسته به نوع ترانسفورماتور در محدوده  $0.3 \sim 0.7 \text{ bar}$  قرار دارد.



شکل ۲-۱۷ فشارشکن کنتاکت‌دار

۱۰-۷-۲ رله‌ی چندکاره (Multi-Function Relay)

در صورت درخواست مشتری در ترانسفورماتورهای هرمتیک از رله‌ی چندکاره استفاده می‌شود. این تجهیز یکی از کامل‌ترین تجهیزات ترانسفورماتورهای توزیع بوده و وظایف جمع‌آوری گازهای ایجاد شده در ترانسفورماتور، کنترل سطح روغن، کنترل فشار تانک ترانسفورماتور و اندازه‌گیری دمای روغن ترانسفورماتور را بر عهده دارد.



شکل ۲-۱۸ رله‌ی چندکاره


## ۲-۸ پلاک مشخصات (Name Plate)

پلاک مشخصات ترانسفورماتورهای توزیع تولید آریا ترانسفو شرق اطلاعات مورد نیاز مشتری که در IEC60076-1 آورده شده است را نشان می‌دهد. در ادامه کلیه‌ی اطلاعات مندرج در پلاک مشخصات ترانسفورماتور به همراه توضیحات مختصری برای هر آیتم آورده شده است. در شکل ۲-۱۹ پلاک مشخصات ترانسفورماتور توزیع شرکت آریا ترانسفو شرق مشاهده می‌شود.


- ۱- توان نامی ترانسفورماتور بر حسب کیلوولت‌آمپر
- ۲- ولتاژ نامی سمت فشار قوی و فشار ضعیف ترانسفورماتور بر حسب ولت
- ۳- جریان نامی خط فشار قوی و فشار ضعیف ترانسفورماتور بر حسب آمپر
- ۴- امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتور بر حسب درصد
- ۵- جریان اتصال کوتاه سمت فشار قوی و فشار ضعیف ترانسفورماتور بر حسب کیلوآمپر
- ۶- زمان تحمل اتصال کوتاه ترانسفورماتور بر حسب ثانیه
- ۷- گروه برداری ترانسفورماتور
- ۸- ارتفاع محل نصب از سطح دریا بر حسب متر
- ۹- حداکثر جهش حرارتی روغن و سیم‌پیچ نسبت به دمای محیط بر حسب سانتی‌گراد
- ۱۰- فرکانس کاری ترانسفورماتور بر حسب هرتز
- ۱۱- کلاس حرارتی عایقی ترانسفورماتور (ترانسفورماتورهای روغنی ساخت این شرکت از نوع کلاس A می‌باشند)
- ۱۲- نوع خنک‌کنندگی ترانسفورماتور (ONAN, ONAF, ...)
- ۱۳- نوع مایع دی‌الکتریک به کار رفته در ترانسفورماتور
- ۱۴- وزن مایع دی‌الکتریک ترانسفورماتور بر حسب کیلوگرم
- ۱۵- وزن کل ترانسفورماتور بر حسب کیلوگرم
- ۱۶- حداکثر ولتاژ سیستم سمت فشار قوی ترانسفورماتور بر حسب کیلوولت
- ۱۷- حداکثر ولتاژ سیستم سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور بر حسب کیلوولت
- ۱۸- ولتاژ ضربه‌ی سمت فشار قوی ترانسفورماتور بر حسب کیلوولت
- ۱۹- ولتاژ ضربه‌ی سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور بر حسب کیلوولت
- ۲۰- ولتاژ تست یک دقیقه استقامت عایقی در سمت فشار قوی بر حسب کیلوولت
- ۲۱- ولتاژ تست یک دقیقه استقامت عایقی در سمت فشار ضعیف بر حسب کیلوولت
- ۲۲- استاندارد طراحی ترانسفورماتور که در ترانسفورماتورهای استاندارد این شرکت IEC60076 می‌باشد.
- ۲۳- نوع کارکرد ترانسفورماتور
- ۲۴- سال ساخت ترانسفورماتور
- ۲۵- شماره سریال ترانسفورماتور
- ۲۶- نوع گارانتی تلفات ترانسفورماتور ( $B-A'$ ,  $A-B'$ , ...)
- ۲۷- ولتاژ سمت فشار قوی ترانسفورماتور در تپ بالا بر حسب ولت
- ۲۸- ولتاژ سمت فشار قوی ترانسفورماتور در تپ نامی بر حسب ولت
- ۲۹- ولتاژ سمت فشار قوی ترانسفورماتور در تپ پایین بر حسب ولت
- ۳۰- شماتیک گروه برداری و اتصالات ترانسفورماتور

**3- PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMER**

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Rated Power (kVA)                        | <b>1</b>  |           |           |
| Rated Vol. HV/LV(V)                      | <b>2</b>  |           |           |
| Rated Current HV/LV(A)                   | <b>3</b>  |           |           |
| Short-Circuit Impedance (%)              | <b>4</b>  |           |           |
| Short-Circuit Currents (kA)              | <b>5</b>  |           |           |
| Max. Short Circuit Dur.(S)               | <b>6</b>  |           |           |
| Vector Group                             | <b>7</b>  |           |           |
| Installation Altitude (m)                | <b>8</b>  |           |           |
| Top oil / Winding temperature rise. (°C) | <b>9</b>  |           |           |
| Frequency (Hz)                           | <b>10</b> |           |           |
| Insulation Class                         | <b>11</b> |           |           |
| Type of Cooling                          | <b>12</b> |           |           |
| Type of Insulating Liquid                | <b>13</b> |           |           |
| Insulating Liquid Mass(kg)               | <b>14</b> |           |           |
| Total Mass(kg)                           | <b>15</b> |           |           |
| Insulation level (kV)                    |           | <b>HV</b> | <b>LV</b> |
|  | Um        | <b>16</b> | <b>17</b> |
|  | LI        | <b>18</b> | <b>19</b> |
|  | AC        | <b>20</b> | <b>21</b> |

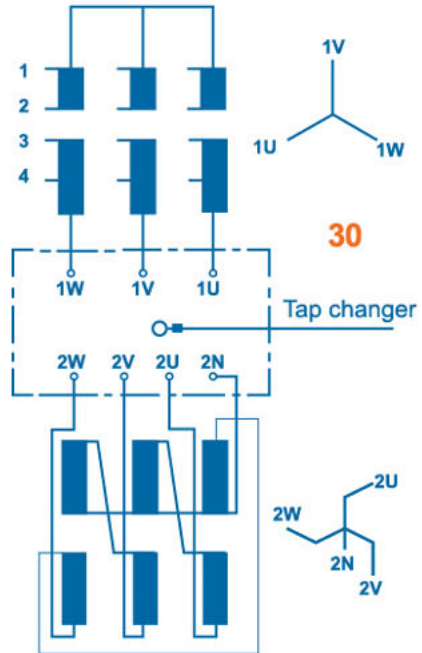

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Standard            | <b>22</b> |
| Duty                | <b>23</b> |
| Year of Manufacture | <b>24</b> |
| Serial No.          | <b>25</b> |
| Losses Combination  | <b>26</b> |

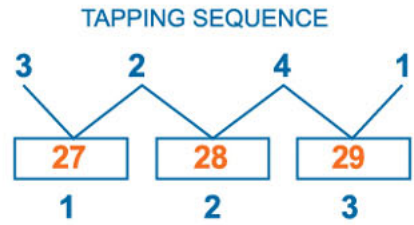

Note: De-energize transformer before changing the tap.

Made in Semnan / Iran


شکل ۲-۱۹ پلاک مشخصات ترانسفورماتور

## ۲-۹ مشخصات فنی و ابعادی ترانسفورماتورهای 20/0.4 kV

محصولات نرمال آریا ترانسفو شرق برای بازارهای داخلی ترانسفورماتورهای توزیع کم تلفات A-B بر اساس استاندارد اروپایی CENELEC HD 428.1 می باشند. با این حال سایر ترکیبات تلفات نیز بر اساس درخواست مشتری می تواند طراحی و تولید شود.

### مشخصات ترانسفورماتورهای کم تلفات برای بازارهای داخلی:

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| استانداردها:               | IEC60076, CENELEC HD 428.1 |
| ولتاژ HV/LV:               | 20/0.4 kV                  |
| فرکانس نامی:               | 50 Hz                      |
| دمای محیط:                 | 45 °C                      |
| ارتفاع بالاتر از سطح دریا: | 1000 m                     |
| بیشترین ولتاژ مجاز:        | 24 kV                      |
| ولتاژ تست صاعقه:           | 125 kV                     |
| ولتاژ تست فرکانس نامی:     | 50 kV                      |
| نحوه خنک شوندگی:           | ONAN                       |
| پوشش نهایی:                | RAL 7032                   |

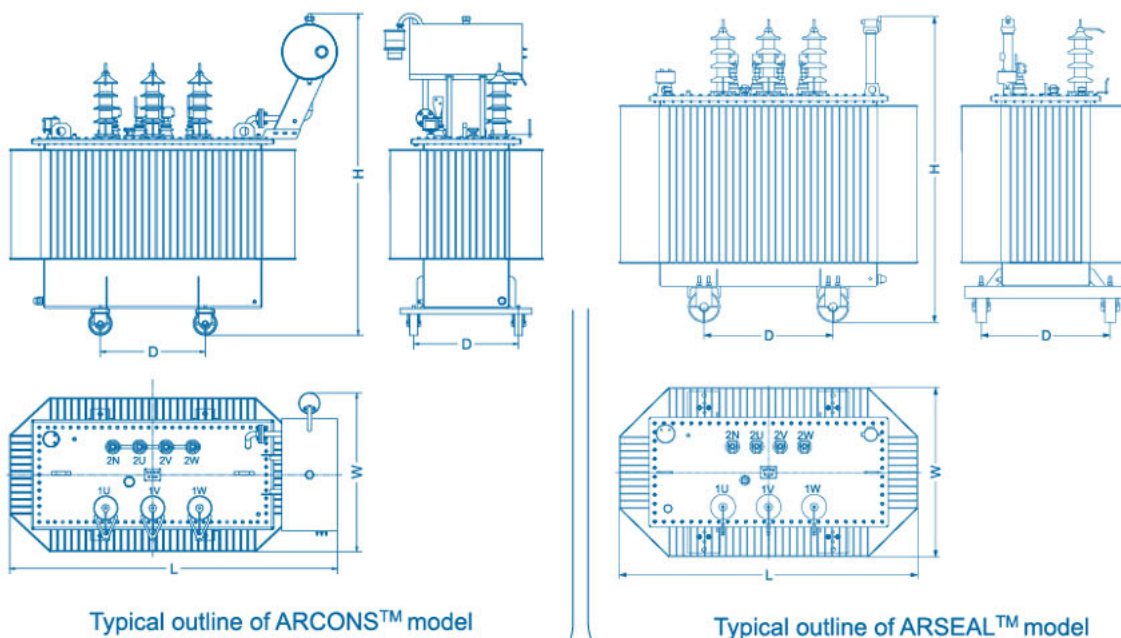

شکل ۲-۲۰ طرح نمونه کلی یک مدل ARSEAL - طرح نمونه کلی یک مدل ARCONS



| فاصله بین چرخ ها (D) | ارتفاع (H) |        | عرض (W)  |        | طول (L)  |        | وزن کلی |        | تلفات بار (W) | تلفات بی باری (W) | گروه برداری | امپدانس ولتاژ % | تپ ها (Off-Circuit) | توان نامی |
|----------------------|------------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|--------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|
|                      | ARCONS     | ARSEAL | ARCONS   | ARSEAL | ARCONS   | ARSEAL | ARCONS  | ARSEAL |               |                   |             |                 |                     |           |
| میلی متر             | میلی متر   |        | میلی متر |        | میلی متر |        | کیلوگرم |        |               |                   |             |                 |                     |           |
| 520                  | 1250       | 1320   | 750      | 730    | 785      | 770    | 360     | 350    | 700           | 110               | Yzn5        | 4               | ± 1×4%              | 25        |
| 520                  | 1300       | 1355   | 720      | 720    | 825      | 885    | 455     | 530    | 1100          | 145               | Yzn5        | 4               | ± 1×4%              | 50        |
| 520                  | 1610       | 1390   | 765      | 690    | 960      | 955    | 665     | 605    | 1425          | 200               | Yzn5        | 4               | ± 1×4%              | 75        |
| 520                  | 1390       | 1395   | 725      | 700    | 990      | 1010   | 665     | 745    | 1750          | 260               | Yzn5        | 4               | ± 1×4%              | 100       |
| 520                  | 1650       | 1500   | 795      | 730    | 1105     | 970    | 890     | 770    | 2000          | 310               | Yzn5        | 4               | ± 1×4%              | 125       |
| 520                  | 1680       | 1560   | 845      | 740    | 1220     | 1050   | 1205    | 930    | 2350          | 375               | Yzn5        | 4               | ± 1×4%              | 160       |
| 520                  | 1440       | 1530   | 760      | 765    | 1065     | 1230   | 1010    | 1230   | 2760          | 445               | Yzn5        | 4               | ± 1×4%              | 200       |
| 520                  | 1630       | 1505   | 855      | 775    | 1370     | 1320   | 1315    | 1250   | 3250          | 530               | Dyn5        | 6               | ± 2×2.5%            | 250       |
| 670                  | 1690       | 1575   | 895      | 880    | 1725     | 1640   | 1380    | 1430   | 3850          | 625               | Dyn5        | 6               | ± 2×2.5%            | 315       |
| 670                  | 1885       | 1765   | 920      | 880    | 1730     | 1635   | 1600    | 1605   | 4600          | 750               | Dyn5        | 6               | ± 2×2.5%            | 400       |
| 670                  | 1935       | 1815   | 1030     | 930    | 1885     | 1685   | 2015    | 1890   | 5450          | 875               | Dyn5        | 6               | ± 2×2.5%            | 500       |
| 670                  | 1975       | 1860   | 1030     | 980    | 1920     | 1765   | 2250    | 2155   | 6750          | 940               | Dyn5        | 6               | ± 2×2.5%            | 630       |
| 670                  | 2060       | 1870   | 1145     | 1180   | 2085     | 1940   | 2860    | 2710   | 8500          | 1150              | Dyn5        | 6               | ± 2×2.5%            | 800       |
| 820                  | 2220       | 2095   | 1130     | 1100   | 2040     | 2005   | 3050    | 2945   | 10500         | 1400              | Dyn5        | 6               | ± 2×2.5%            | 1000      |
| 820                  | 2330       | 2140   | 1290     | 1285   | 2160     | 2130   | 3835    | 3540   | 13200         | 1730              | Dyn5        | 6               | ± 2×2.5%            | 1250      |
| 820                  | 2600       | 2100   | 1260     | 1320   | 2350     | 2240   | 4775    | 4155   | 17000         | 2200              | Dyn5        | 6               | ± 2×2.5%            | 1600      |
| 1070                 | 2565       | 2295   | 1325     | 1325   | 2320     | 2245   | 5430    | 4845   | 21200         | 2650              | Dyn5        | 6               | ± 2×2.5%            | 2000      |

نکته ۱: ترانسفورماتورهای با ظرفیت ۶۳۰ تا ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر مجهز به ترمومتر روغن می شوند.

نکته ۲: ترانسفورماتورهای با ظرفیت ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر مجهز به چرخ می شوند و در ظرفیت پایین تر در صورت درخواست مشتری چرخ اضافه خواهد شد.

نکته ۳: در مدل های ARCONS تا توان ۲۵۰ کیلوولت آمپر کنسرواتور در امتداد طولی و بالای ترمینال های فشارضعیف قرار می گیرد.

نکته ۴: ترانسفورماتورهای ARCONS با ظرفیت ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر مجهز به رله ی بوخهلتس می شوند.

نکته ۵: ترانسفورماتورهای ARSEAL با ظرفیت ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر مجهز به رله ی محافظ هرمتیک می شوند.

### ۳-۱ ملاحظات ایمنی

ملاحظات ایمنی این دستورالعمل باید هنگام بارگیری، حمل، نصب، راه‌اندازی، تعمیرات و نگهداری ترانسفورماتورها رعایت گردد و کلیه‌ی این اعمال می‌بایست توسط افراد ذیصلاح انجام پذیرد.

- هیچ‌گاه روی ترانسفورماتور و سایر تجهیزات الکتریکی نصب شده به تنهایی کار نکنید. لازم است حداقل دو نفر حضور داشته باشند.
- هیچ‌گاه ترانسفورماتور را بدون استفاده از تجهیزات لازم و ملاحظات ایمنی، حرکت نداده و بلند نکنید.
- هیچ‌گاه اتصالاتی را که مطابق پلاک مشخصات نیستند، اعمال نکنید.
- هرگز فشار مکانیکی غیرعادی به ترمینال‌های ترانسفورماتور وارد نکنید.
- هیچ‌گاه بدون برقراری اتصال مناسب زمین ترانسفورماتور، آن را برق‌دار نکرده یا عملیات تعمیر و نگهداری انجام ندهید.
- هرگز موقعیت کلید تنظیم‌ولتاژ را وقتی که ترانسفورماتور برق‌دار است تغییر ندهید. باز کردن درپوش‌ها و دریچه‌ها هم در حالت برق‌دار بودن ترانسفورماتور غیر مجاز است.
- بازرسی‌های نهایی ذیل را قبل از برق‌دار کردن ترانسفورماتور انجام داده و از صحت انجام آن‌ها اطمینان حاصل نمایید:

- تمامی اتصالات خارجی به درستی انجام شده باشند.
- تمامی اتصالات محکم و مطمئن باشند.
- تمامی مدارهای تجهیزات حفاظتی به درستی عمل نمایند.
- موقعیت کلید تنظیم‌ولتاژ به درستی قرار داده شده باشد.
- اتصالات نوترال و زمین به درستی انجام شده باشد.
- فواصل عایقی هوایی بین قسمت‌های برق‌دار و همچنین با قسمت‌های زمین شده رعایت شده باشد.
- به منظور اطمینان از اتصال سیم‌پیچ‌ها به زمین، انجام تست مگر پیشنهاد می‌گردد.
- هیچ‌کدام از ابزارها داخل و یا روی هسته، سیم‌پیچ‌ها و بدنه‌ی ترانسفورماتور جا نمانده باشند.

### ۳-۲ نصب ترانسفورماتور

#### ۳-۲-۱ حمل

ترانسفورماتورهای توزیع روغنی تولید آریا ترانسفو شرق به صورت پر شده با روغن تحویل داده می‌شوند. این روش کیفیت عایق ترانسفورماتور را با جلوگیری از ورود ذرات محیط به داخل ترانسفورماتور حفظ می‌کند. همچنین تمامی متعلقات و تجهیزات در صورت وجود، به صورت نصب شده تحویل داده می‌شوند و فقط قطعات بزرگ مانند جعبه کابل‌ها یا رادیاتورها ممکن است به دلیل ملاحظات حمل، جدا از بدنه‌ی ترانسفورماتور ارسال شوند.

### هنگام حمل باید موارد ذیل در نظر گرفته شود:

- در صورت نیاز به کج شدن ترانسفورماتور با زوایایی بیشتر از ۱۵ درجه، این موضوع باید در زمان قرارداد به سازنده اعلام شود.
- از آسیب دیدن بوشینگ‌ها، دیواره‌های کنگره‌ای، رادیاتورها و سایر تجهیزات جلوگیری شود.
- برای ترانسفورماتورهای بزرگ بهتر است حمل و نقل در راستای طولی ترانسفورماتور انجام گیرد.
- برای حمل ترانسفورماتورها از قطعات چوبی (الوار بریده شده) استفاده می‌گردد. بدین منظور ترانسفورماتورها باید با این قطعات در کف وسیله نقلیه ثابت شده و توسط سیم‌های بکسل مناسب مهار شود.
- سرعت وسیله نقلیه حمل ترانسفورماتور باید متناسب با وضعیت راه‌ها باشد.

### ۲-۲-۳ جابجایی

برای بلند کردن ترانسفورماتورها تنها باید تجهیزات مناسب و مورد تایید استفاده شود. همچنین در صورت وجود جعبه کابل روی درپوش ترانسفورماتور، باید دقت لازم برای جابجایی ترانسفورماتور انجام شود. بلند کردن ترانسفورماتور همراه با جعبه کابل ممنوع می‌باشد.

ترانسفورماتور باید همیشه در حالت قائم بلند شود مگر در شرایط خاص که اطلاعات تکمیلی برای شرایط حمل متفاوت ارائه می‌شود. زمانی که ترانسفورماتور را نمی‌توان با جرثقیل بلند نمود، بسته به سطحی که جابجایی بر روی آن انجام می‌شود و سازگاری آن با نحوه‌ی طراحی کف ترانسفورماتور، می‌توان آن را روی سطح کشید و یا از چرخ برای جابجایی استفاده نمود. ترانسفورماتور باید به دقت حمل شود به گونه‌ای که از واژگونی احتمالی آن جلوگیری شود. حمل بالیفتراک توصیه نمی‌شود. استفاده از لیفتراک فقط در صورت وجود پالت چوبی مجاز است.

قلاب‌های حمل بر روی ترانسفورماتور به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نباید با زاویه‌ای بیش از ۳۰ درجه نسبت به عمود بلند شود (در نتیجه زاویه‌ی بین کابل‌ها یا تسمه‌ها (مطابق شکل ۳-۱) نباید بیش از ۶۰ درجه شود)؛ در شرایط خاص باید از میله‌های زیرسری استفاده نمود تا شرایطی ایجاد شود که نیروها به صورت قائم بر روی قلاب‌ها اعمال شود. ترتیب قرارگیری کابل‌ها باید به صورتی انتخاب شود که برخوردی با بوشینگ‌ها و تجهیزات نصب شده بر روی درپوش نداشته باشند.



شکل ۳-۱ بلند کردن ترانسفورماتور

در هنگام بلند کردن ترانسفورماتور باید از تمام قلاب‌های تعبیه شده استفاده نمود. برای بلند کردن و یا کشیدن ترانسفورماتور نباید از رادیاتورها، پره‌های خنک کاری، منبع انبساط، پوشینگ‌ها و دیگر تجهیزات نصب شده بر روی ترانسفورماتور استفاده کرد. برای کشیدن ترانسفورماتور باید از سوراخ‌های تعبیه شده بر روی شاسی (مطابق شکل ۲-۳) استفاده نمود. قلاب‌های تعبیه شده بر روی درپوش برای این منظور طراحی نشده‌اند.



شکل ۲-۳ سوراخ‌های تعبیه شده بر روی شاسی

### ۳-۲-۳ تحویل در محل

ترانسفورماتورهای تولیدی آریا ترانسفو شرق، تحت تمامی تست‌های مشخص شده در استاندارد و همچنین تست‌های مورد نیاز مشتری در محل کارخانه قرار می‌گیرند و نیز تمامی بازرسی‌های مورد نیاز قبل از حمل بر روی آن‌ها انجام می‌شود. با این حال توصیه می‌گردد هنگام رسیدن ترانسفورماتور در محل، بازرسی‌های ذیل انجام پذیرد.

- آیا موقعیت ترانسفورماتورها روی وسیله نقلیه ایمن و محکم است یا خیر
  - مقایسه‌ی لیست بسته‌بندی با کالای دریافتی
  - مشاهده‌ی سطح روغن و بررسی نشی‌های احتمالی
  - آسیب‌های خارجی مانند شکستگی پوشینگ‌ها و تغییر شکل بدنه
  - اطمینان از سفت بودن اتصالات پیچ و مهره قبل از تخلیه بار (بخصوص منبع انبساط)
- در صورت هرگونه عیب و عدم انطباق احتمالی با شرکت خدمات پس از فروش آریا ترانسفو تماس حاصل فرمایید. همچنین در صورت مشاهده عیب بر روی تریلی، از تخلیه ترانسفورماتور ممانعت بعمل آمده و موضوع به شرکت خدمات پس از فروش آریا ترانسفو اطلاع‌رسانی گردد.

### ۳-۲-۴ انبارش

در صورت نیاز به انبارش ترانسفورماتورها قبل از برق‌دار کردن، توصیه‌های ذیل باید رعایت شود.

- ترانسفورماتورها در محل خشک، فاقد آلودگی، پاکیزه و بدون احتمال آسیب مکانیکی و روی فونداسیون محکم نگهداری شوند.
- به منظور اطمینان از تنفس ترانسفورماتور با هوای خشک، منبع انبساط و رطوبت‌گیر ترانسفورماتور باید بازدید شود و در صورت انبارش طولانی مدت، پیشنهاد می‌گردد تست‌های لازم روی نمونه روغن ترانسفورماتور از لحاظ میزان رطوبت و ولتاژ شکست انجام گیرد.
- قبل از برق‌دار کردن، تست مقاومت عایقی (مگر) بین سیم‌پیچ‌های مختلف و همچنین سیم‌پیچ‌ها و زمین انجام شود.
- قطعه مسدود کننده رطوبت‌گیر غیر از زمان حمل و نقل می‌بایست برداشته شود.

### ۳-۲-۵ نصب در محل

ترانسفورماتورهای توزیع روغنی تولید آریا ترانسفو شرق عموماً در کارخانه به طور کامل مونتاژ و تست شده‌اند و در هنگام تحویل آماده‌ی بهره‌برداری هستند. اما در برخی موارد بعضی از قسمت‌ها که جدا حمل می‌شوند (مانند رادیاتورها و برخی تجهیزات حفاظتی) باید در محل مجدداً روی ترانسفورماتور نصب شوند که این کار باید توسط افراد متخصص انجام شود.

### ۳-۲-۵-۱ تعیین محل نصب

برای تعیین محل نصب ترانسفورماتورها باید به مواردی مانند دسترسی، ایمنی، تهویه و راحتی بازرسی توجه نمود. همچنین در خصوص ترانسفورماتورهایی که در پست‌های زمینی نصب می‌شوند باید دقت شود که فونداسیون محل قرارگیری ترانسفورماتور مناسب باشد.

### ۳-۲-۵-۲ اتاقک ترانسفورماتور

برای ترانسفورماتورهایی که در اتاقک نصب می‌شوند باید تهویه‌ی مناسب در نظر گرفته شود. به عنوان راهنما در صورت استفاده از تهویه‌ی اجباری، می‌توان به ازای هر کیلووات تلفات ۴ متر مکعب در دقیقه تهویه در نظر گرفت.


همچنین در صورت عدم استفاده از تهویه‌ی اجباری، ورودی هوا باید از کف اتاقک و خروجی هوا از بالای دیوار و یا سقف انجام گردد. لازم به ذکر است خروجی هوا باید دارای حداقل سطح مقطع ۱۰٪ بیشتر از داکت ورودی هوا باشد که در این صورت برای محاسبه سطح مورد نیاز داکت هوای ورودی و خروجی برای شرایط نرمال محیطی (متوسط سالانه ۲۰ درجه سانتی‌گراد) می‌توان از رابطه‌ی تقریبی زیر استفاده کرد.

$$S = 0.2 \times \frac{P}{\sqrt{H}} \rightarrow S' = 1.1 \times S$$

که در رابطه‌ی فوق،

|    |   |
|----|---|
| P  | مجموع تلفات بار و بی‌باری ترانسفورماتور در دمای ۷۵ درجه و بر حسب kW   |
| S  | سطح مقطع ورودی هوای مورد نیاز بر حسب m <sup>2</sup>                   |
| S' | سطح مقطع خروجی هوای مورد نیاز بر حسب m <sup>2</sup>                   |
| H  | اختلاف ارتفاع مرکز به مرکز دو شکاف تهویه‌ی ورودی و خروجی هوا بر حسب m |


همچنین برای خنک‌کاری مناسب ترانسفورماتورها لازم است فاصله‌ی هر ترانسفورماتور از دیواره کمتر از ۳۰ سانتی‌متر و از ترانسفورماتورهای دیگر کمتر از ۶۰ سانتی‌متر و از سقف کمتر از ۱۰۰ سانتی‌متر نباشد. برای ترانسفورماتورهای زمینی باید چاله‌ای برای جمع‌آوری و تخلیه‌ی روغن تعبیه گردد. با توجه به اینکه ترانسفورماتورهای توزیع روغنی مخصوص نصب زمینی، دارای چرخ با قابلیت تغییر جهت و با فاصله استاندارد هستند، برای نصب صحیح آنها باید ریل مناسبی تعبیه گردد و چرخ‌های ترانسفورماتور با پیچ و مهره مناسب روی ریل‌ها ثابت شوند به طوری که نیروهای مکانیکی حاصل از اتصال کوتاه احتمالی و یا زلزله باعث حرکت ترانسفورماتورها نشوند.

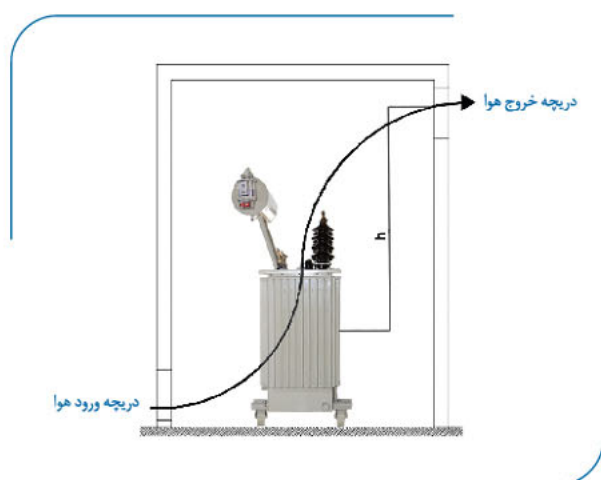

شکل ۳-۳ وضعیت ظاهری و محل قرار گرفتن دریچه‌های هوا و ترانسفورماتور

### ۳-۲-۵-۳ نصب چرخ ها

- ابتدا ترانسفورماتور را به وسیله ی جرثقیل و از طریق قلاب های جابجایی بلند کنید.
- پس از بررسی محل سوراخ ها بر روی شاسی ترانسفورماتور، چرخ ها را به صورت صحیح (مطابق شکل ۳-۴) در زیر ترانسفورماتور قرار داده و اتصالات پیچ و مهره را مطابق شکل محکم کنید. لازم به ذکر است محور چرخ ها باید با محور مرکزی ترانسفورماتور در حالت موازی باشد.
- در انتها ترانسفورماتور را پایین آورده و بر روی ریل قرار دهید.

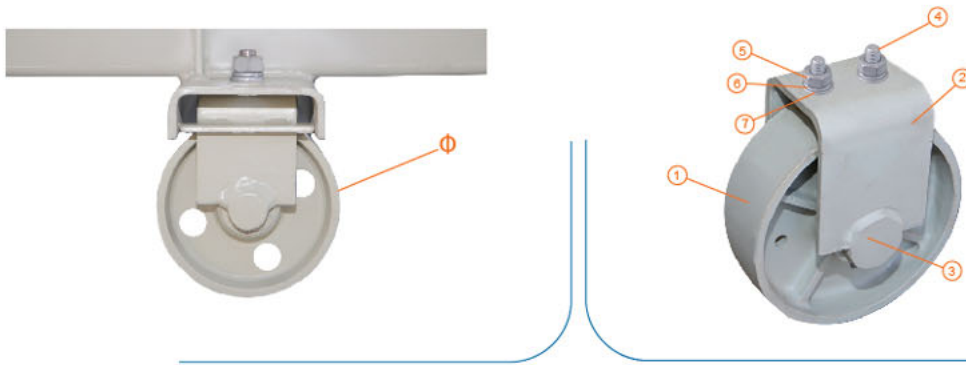

شکل ۳-۴ چرخ ها

۱. غلتک چرخ
۲. بدنه یا غلاف چرخ
۳. محور اتکای چرخ
۴. پیچ سر شش گوش (برای ترانسفورماتور تا توان 800 kVA سایز پیچ برابر M16x40 و برای ترانسفورماتور با توان 1000 kVA به بالا، سایز پیچ برابر M16x45 می باشد.)
۵. مهره شش گوش معمولی M16
۶. واشر فنری
۷. واشر تخت
۸. شاسی کف مخزن



شکل ۳-۵ چرخ ها از نمای دیگر


چرخ‌های مورد استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع در دو قطر 150 mm و 200 mm می‌باشند که طبق جدول ذیل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جدول ۳ چرخ‌های مورد استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع

| Standard type of transformer | L (mm) | Φ (mm) |
|------------------------------|--------|--------|
| 25 - 250 (kVA)               | 520    | 150    |
| 315 - 800 (kVA)              | 670    | 150    |
| 1000 - 1600 (kVA)            | 820    | 200    |
| 2000 - 5000 (kVA)            | 1070   | 200    |

### بازرسی لازم پس از نصب چرخ:

- تمامی پیچ‌ها و مهره‌ها از نظر اتصال بررسی شوند و از محکم بودن آن‌ها اطمینان حاصل شود.
- از چرخیدن و حرکت چرخ قبل و بعد از نصب اطمینان حاصل شود و از حرکت دادن چرخ‌ها درحالی که غلطش کامل ندارد خودداری شود.
- تجهیزات حفاظتی از نظر صحت عملکرد بررسی شود.
- وضعیت رنگ در محل نصب چرخ و سایر نقاط بررسی شود تا از هرگونه آسیب دیدگی بر اثر خوردگی در آینده جلوگیری شود.
- پس از نصب و استقرار ترانسفورماتور تمامی کابل‌کشی‌های حفاظتی مربوط به ترمومتر، رله‌ی بوخه‌لتنس، فشارشکن، نشانگر سطح روغن و غیره بر روی ترانسفورماتور به کلیدهای قطع و وصل فشارقوی و دژنکتور مربوطه تکمیل شود.
- جهت جابجایی ترانسفورماتورهایی که بر روی چرخ حمل می‌شوند محل‌هایی بر روی شاسی (pulling-lugs) تعبیه شده است که در شکل زیر نشان داده شده است.

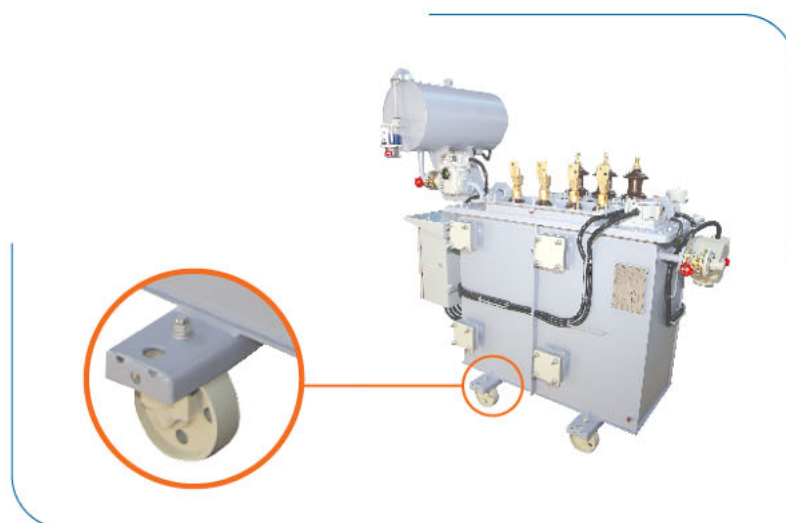

شکل ۳-۶ محل تعبیه شده بر روی شاسی جهت جابجایی ترانسفورماتور




### ۳-۲-۵-۴ نصب رادیاتورها (در صورت وجود)

به هنگام حمل ترانسفورماتور، رادیاتورها از بدنه جدا شده و به صورت کاملاً بسته‌بندی شده و با درپوش پلمپ شده ارسال می‌شوند. شیرهایی که بر روی تانک اصلی جوش و یا پیچ می‌شوند، در حالت بسته‌ی خود قرار می‌گیرند و با درپوش پلمپ می‌شوند.

به هنگام دریافت رادیاتورها و پس از خارج کردن آن‌ها از جعبه، آن‌ها را بازرسی کنید تا به هنگام حمل صدمه‌ی مکانیکی ندیده باشند.

پلمپ‌ها را باز نموده و از تمیزی و عدم وجود رطوبت در داخل آن اطمینان حاصل کنید. زمانی که رطوبت و یا ناخالصی در رادیاتور دیده شد، باید آن را با روغن با دمای ۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد شست و شو داده و پس از شست و شو در کاور قرار داد تا مانع نفوذ رطوبت به رادیاتور گردد.

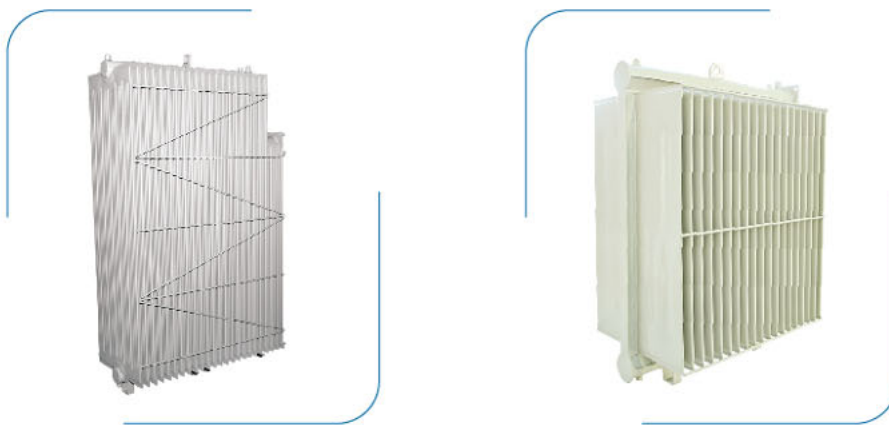

شکل ۳-۷ رادیاتور


### برای نصب رادیاتور گام‌های زیر الزامی است:

- پلمپ‌ها و کاورها را از روی رادیاتور بردارید.
- نحوه بلند کردن رادیاتورها از پالت بسته‌بندی می‌بایست به صورت افقی و مطابق تصویر (۳-۸) باشد. همچنین می‌بایست تسمه حمل را از یک سمت به قلاب فوقانی و از سمت دیگر به پایه‌های نگهدارنده فن متصل نمود. رادیاتورها بصورت افقی روی تخته‌ای که فاقد نقاط تیز و برجسته باشد قرار گیرد. در هنگام بلند نمودن رادیاتورها، از برخورد آن با دیگر رادیاتورها و تجهیزات اجتناب گردد.
- از بلند نمودن رادیاتورها از میلگردهای نگهدارنده پره‌ها اکیدا اجتناب گردد. عدم رعایت این موضوع منجر به نشستی روغن از پره‌ها می‌گردد.



شکل ۳-۸ نحوه بلند کردن رادیاتور

- داخل رادیاتور را به صورت چشمی بازمینی کنید.
- سطح فلنج رادیاتور را تمیز کنید.
- پلمپ‌ها و کاورها را از روی شیر بردارید.
- فلنج شیرهای رادیاتور را تمیز کرده و یا در صورت امکان رنگ آمیزی کنید.
- شیرهای مربوط به رینگ آب‌بندی عایقی را تمیز کنید. مقداری چسب مخصوص در شیر ریخته و واشر مخصوص را قرار دهید.
- رادیاتورها را با جرثقیل و با استفاده از تسمه بار از قسمت قلاب بالا مهار نموده و سپس مطابق تصویر (۳-۹) بلند نمایید.
- رادیاتور را بچرخانید تا تمامی روغن اضافی موجود در آن خارج گردد.

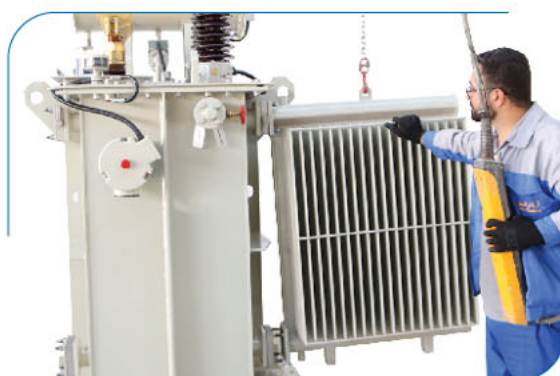

شکل ۳-۹ نحوه نصب رادیاتور

- جهت نصب رادیاتور قبل از باز کردن مهره کورکن، سرپیچ دو سر رزوه از یک سمت مهار شود تا از باز شدن پیچ دو سر رزوه به همراه مهره جلوگیری گردد.



شکل ۳-۱۰ نحوه باز کردن پیچ دو سر رزوه

- در صورتی که رادیاتورها و شیرها شماره گذاری شده باشند، رادیاتورها روی شیرهای متناظر خود نصب شوند.
- رادیاتور را در راستای شیرهای رادیاتور قرار دهید.
- جفت پیچ‌ها را به صورت ضربدری محکم کنید تا تحت یک کشش ثابت قرار گیرند.
- اتصالات را طوری محکم کنید که ساختاری یکپارچه از فلنج و شیر به وجود آید. به هنگام نصب، نباید بدنه‌ی اصلی رادیاتور تحت هیچ گونه تنش مکانیکی قرار گیرد زیرا این تنش‌ها به هنگام ارتعاش، موجبات بروز ترک و در نهایت شکست را به وجود می‌آورند.
- جهت تغییر شیرهای پروانه‌ای لازم است، ابتدا پیچ نگهدارنده دستگیره شیر پروانه‌ای را کمی باز کرده و سپس شیر در موقعیت باز قرار گیرد. در انتها پیچ مذکور مجدداً به اندازه کافی محکم گردد.
- شیر پروانه‌ای پایینی رادیاتور نصب شده را به آرامی باز کنید. روغن از پایین وارد رادیاتور می‌شود و هوا از شیر تخلیه هوای فوقانی خارج می‌گردد. در این فرآیند باید سطح روغن داخل مخزن اصلی نیز چک شود. روغن به نحوی تزریق شود که روغن، قسمت فعال (اکتیو پارت) را احاطه کند.
- پس از پر شدن کامل رادیاتورها شیر تخلیه هوا بایستی بسته شده و شیرهای پروانه‌ای فوقانی باز شود. همچنین پس از نصب کامل، جهت اطمینان می‌بایست مجدداً هواگیری انجام شود.

### ۳-۲-۵-۵ نصب کنسرواتور

- جهت حمل منبع انبساط از لاگ‌های جوشکاری شده در بالای منبع استفاده می‌شود. در صورتیکه فاقد لاگ قلاب باشد می‌بایست بندلیفت را دور منبع انبساط حلقه زد و منبع را جابجا کرد.
- در صورتی که در قسمت نصب رله‌ی بوخهلتس و شیر نمونه‌گیری وجود دارد قبل از آچارکشی و سفت کردن پیچ‌ها می‌بایست فلنج‌ها و لوله منبع به صورت تراز با یکدیگر تنظیم شوند.



شکل ۳-۱۱ نحوه تراز کردن رله بوخهلتس

- پس از تراز کردن ابتدا پیچ‌های شیر نمونه‌گیری و منبع انبساط آچارکشی می‌شود و در انتها پیچ‌های پایه منبع انبساط به درپوش محکم می‌شود



شکل ۳-۱۳ نحوه نصب منبع انبساط



شکل ۳-۱۲ نحوه آچارکشی شیر نمونه گیری و منبع انبساط

### ● دستورالعمل حمل:

- ۱- در کنسرواتورهای پایه معمولی، در صورتی که  $B \geq 280$  و یا  $C \geq 450$  کنسرواتور باز شده و روغن آن تخلیه شود.
- ۲- کنسرواتورهای دارای کیسه هوا در ترانسفورماتورهای وله‌ای می‌بایست باز شده و روغن آن تخلیه شود.
- ۳- در ترانسفورماتورهای وله‌ای با قطر کنسرواتور ۵۰۰ میلیمتر، تنها روغن کنسرواتور می‌بایست تخلیه شود و نیازی به باز کردن کنسرواتور نمی‌باشد.
- ۴- به غیر از موارد فوق، نیازی به باز کردن کنسرواتور و یا خالی کردن روغن آن نمی‌باشد.
- ۵- در مواردی که نیاز به تخلیه روغن کنسرواتور است بدین ترتیب عمل می‌شود که روغن تا ۸ سانتیمتر زیر درپوش تخلیه شود. حجم روغنی که باید تخلیه شود در نقشه حمل آورده می‌شود.
- ۶- در کنسرواتورهای پایه نشیمنگاهی، در صورتی که ارتفاع کل (از روی کاور تا بالاترین قسمت منبع انبساط) بیشتر از یک متر باشد می‌بایست کنسرواتور باز شود.

### ۳-۲-۵-۶ بررسی سطح گاز و رفع نشتی احتمالی (در ترانسفورماتورهای بالشتک‌گازی)

- بررسی سطح گاز و رفع نشتی احتمالی در ترانسفورماتورهای بالشتک‌گازی پس از نصب و قبل از برقرار کردن ترانسفورماتور
- در ترانسفورماتورهای بالشتک‌گازی، میزان فشار گاز از تزریقی در نقش جانمایی (outline) بیان شده است.

### ۳-۲-۵-۷ نصب جعبه کابل

در صورت وجود شینه‌بندی در داخل جعبه کابل می‌بایست شینه‌کشی مطابق نقشه جانمایی (outline) انجام شود.



شکل ۳-۱۴ نحوه بلند کردن جعبه کابل

### ۳-۲-۵-۸ تزریق روغن و تزریق گاز (مخصوص ترانسفورماتورهای بالشتک گازی)

- هنگام تزریق روغن، تمامی شیرها شامل شیرهای پروانه‌ای و شیر بین کنسرواتور و مخزن، در صورت وجود، باز گردد.
- برای تزریق روغن به ترانسفورماتور ضروری است از دستگاه سیرکوله با فیلترهای تمیز و مناسب استفاده گردد.
- جهت تزریق روغن می‌بایست از شیرهای نمونه‌گیری بالا استفاده شود. در صورتی که ترانسفورماتور فاقد شیر نمونه‌گیری بالا باشد تزریق روغن از طریق کنسرواتور انجام می‌گردد.



شکل ۳-۱۵ نحوه تزریق روغن

### ● در ترانسفورماتورهای بالشتک گازی مراحل تزریق روغن و گاز به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- پر کردن کامل مخزن ترانسفورماتور از روغن پس از نصب رادیاتورها و باز نمودن شیرهای پروانه‌ای پایین و شیرهای هواگیری رادیاتور
- ۲- هواگیری از بوشینگ‌ها، رادیاتورها و شیر تزریق گاز
- ۳- اتصال ادوات تزریق گاز به محل تعبیه شده در روی درپوش ترانسفورماتور
- ۴- تزریق گاز (نیتروژن) با فشار کم و همزمان تخلیه آرام روغن از محل شیر تخلیه
- ۵- بستن شیر تخلیه پس از رسیدن روغن به حد مجاز  $+20^{\circ}\text{C}$  در روغن‌نمای مغناطیسی (متناسب با دمای محیط و روغن‌نمای مغناطیسی)

### ۳-۲-۵-۹ هواگیری تجهیزات

#### ● هواگیری رادیاتور

جهت روغن‌زنی و هواگیری رادیاتور پس از نصب رادیاتور بر روی بدنه ترانسفورماتور ابتدا شیر پروانه‌ای پایین را باز کرده و پس از پر شدن رادیاتور از روغن و خارج شدن روغن از پیچ هواگیری، شیر پروانه‌ای بالا را باز می‌کنیم. در حین پر کردن روغن رادیاتور می‌بایست دقت شود که روغن مخزن ترانسفورماتور از سطح اکتیو پایین نیاید.



شکل ۳-۱۶ نحوه آچارکشی رادیاتور

## ● هواگیری بوشینگ‌ها

روش تخلیه‌ی هوا در بوشینگ‌های فشارقوی عمدتاً برای ولتاژهای ۱۲ تا ۳۶ کیلوولت انجام می‌گیرد. در مواردی نیز با استفاده از پیچ هواگیری در بوشینگ‌های فشارضعیف با ارتفاع بلندتر نسبت به بوشینگ‌های فشارقوی هواگیری انجام می‌شود.

(مطابق تصویر ۳-۱۷) هواگیری به شرح زیر می‌باشد:


مهره (a) را تا اندازه‌ای باز کرده میله اتصال (e) را کمی به داخل مقره (d) فشار می‌دهیم تا هوای موجود بین میله اتصال (e) و مقره (d) از کنار واشر (c) خارج شود. با این عمل مقداری روغن بیرون می‌ریزد که باید آن را به دقت تمیز نمود. سپس مهره (a) را دوباره در جای خود محکم می‌کنیم.

باید دقت کنیم که شاخک جرقه‌گیر بالایی (g) باید کمی خارج از امتداد شاخک پایینی (f) باشد تا از عواقب ناشی از تشکیل ستون یخ در مسیر جرقه‌زنی جلوگیری شود.

توجه شود که پس از هواگیری، سطح روغن در داخل روغن‌نمای چشمی افت نکرده باشد. در این صورت در ترانسفورماتورهای هرمتیک از محل پر کردن لوله روغن (Filling Pipe) و در ترانسفورماتورهای کنسرواتوری از محل پر کردن روغن در کنسرواتور (درپوش کنسرواتور) کسری روغن با استفاده از روغن مناسب جبران گردد.

### تذکر مهم:

در صورتی که هنگام باز کردن مهره روی حلقه‌ی برنجی، اتصال اصلی نیز چرخش داشته باشد (به خصوص در بوشینگ فشارضعیف)، به اتصالات داخلی صدمه وارد خواهد شد. برای پیش‌گیری از این امر ابتدا باید اتصالات خارجی شامل کابلشو، شینه و... را از بوشینگ‌ها جدا نموده و سپس نسبت به باز کردن مهره‌ی مورد نظر برای هواگیری اقدام کرد.

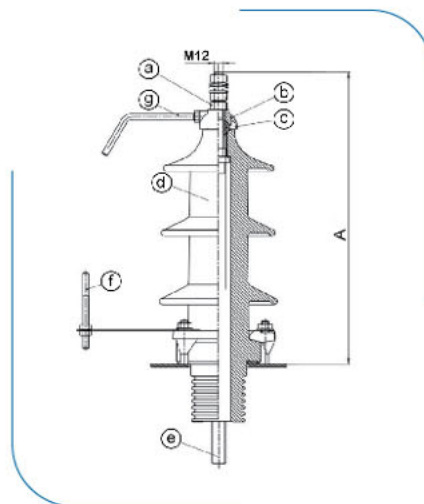

شکل ۳-۱۷ نمای برش خورده بوشینگ

### ● هواگیری رله‌ی بوخهلتس

برای هواگیری رله‌ی بوخهلتس از شیر نمونه‌گیری که روی بدنه رله‌ی بوخهلتس تعبیه شده استفاده می‌شود ابتدا درپوش آن را برداشته و با باز کردن شیر، هواگیری انجام می‌شود.



شکل ۳-۱۸ نحوه هواگیری رله‌ی بوخهلتس

### ● هواگیری فشارشکن

جهت هواگیری فشارشکن ۰.۳ و ۰.۷ بار ابتدا درپوش روی فشارشکن را باز می‌کنیم (مطابق تصویر ۳-۱۹) سپس با باز کردن پیچ مشخص شده هواگیری فشارشکن انجام می‌شود.



شکل ۳-۱۹ نحوه هواگیری فشارشکن

### ۳-۲-۶ اتصال به شبکه

قبل از اتصال ترانسفورماتور به شبکه ضروری است حداقل فواصل هوایی مورد نیاز ذکر شده در استاندارد IEC60076-3 مطابق جدول ۴ رعایت گردد.

### ● فواصل عایقی در هوا

جدول ۴ فواصل عایقی در هوا

|     |     |      |     |     |     |                                     |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 36  | 24  | 17.5 | 12  | 7.2 | 3.6 | حداکثر ولتاژ سیستم (kV)             |
| 170 | 125 | 95   | 75  | 60  | 40  | تحمل ولتاژ ضربه (kV)                |
| 320 | 220 | 160  | 120 | 90  | 60  | فواصل فاز به فاز و فاز به زمین (mm) |

فواصل ذکر شده بر اساس IEC60076-3 بوده و در صورت افزایش ارتفاع نصب از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا، به ازای هر ۱۰۰ متر باید ۱٪ به فواصل فوق افزوده شود.

### ۳-۲-۷ اتصال زمین

ترانسفورماتور قبل از برق دار شدن باید توسط پیچ‌های اتصال زمین تعبیه شده روی بدنه و یا درپوش ترانسفورماتور توسط سیم مناسب با سطح مقطع حداقل ۵۰ میلیمتر مربع زمین گردد. لازم به ذکر است که اتصال زمین ترانسفورماتور تنها از طریق یکی از پیچ‌های ارت موجود روی مخزن که سهولت بیشتری دارد باید صورت گیرد و اتصال از دو قسمت مجاز نمی‌باشد.

### ۳-۲-۸ بازدیدهای الکتریکی قبل از برق دار کردن

- بازدید و کنترل عملکرد تجهیزات حفاظتی و سیگنال‌های مربوطه
- تنظیم ترمومتر روغن

برای تنظیم ترمومتر روغن مقادیر ۹۰ درجه سانتی‌گراد برای آلارم ( هشدار ) و ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد برای تریپ ( قطع ) پیشنهاد می‌گردد. این مقادیر بر اساس تجربیات سازندگان مختلف و بهره‌برداران ترانسفورماتور ممکن است اعداد متفاوتی باشند.

### ● تست مقاومت عایقی (مگر)

به منظور اطمینان از اتصالات مختلف ترانسفورماتور و همچنین عایق بودن قسمت‌های مختلف از قبیل سیم‌پیچ‌ها به هم و به زمین، می‌توان از دستگاه مگر استفاده کرد و در صورت مواجه شدن با عیب، نسبت به تشخیص و رفع آن اقدام نمود. برای تست سیم‌پیچ فشار ضعیف به بدنه از ولتاژ ۱۰۰۰ ولت و برای تست سیم‌پیچ فشار قوی به بدنه از ولتاژ ۲۵۰۰ و یا ۵۰۰۰ ولت استفاده می‌گردد.

### ● تست مقاومت DC

به منظور اطمینان از پیوستگی سیم‌پیچ‌ها می‌توان میزان مقاومت DC بین ترمینال‌ها را اندازه‌گیری نموده و با مقادیر مرجع که در برگه تست‌های کارخانه‌ای آورده شده است مقایسه نمود. لازم به ذکر است که دمای اندازه‌گیری در میزان مقاومت بدست آمده موثر است و در هنگام مقایسه باید به این امر توجه شود. همچنین اتصالات مدار تست نیز باید دارای مقاومت کمی باشد تا موجب خطا در جواب تست نگردد.

### ۳-۲-۹ بازدیدهای مکانیکی

- بازدید سطح روغن
- بررسی اتصالات آب‌بندی
- بازدید رطوبت‌گیر و اتصالات سیستم تنفس ترانسفورماتور
- اطمینان از برداشته شدن قطعه مسدود کننده رطوبت‌گیر



### ۳-۲-۱۰ برق دار کردن

بعد از کسب اطمینان از نصب مناسب ترانسفورماتور و اتصال مناسب تجهیزات ایمنی، می توان ترانسفورماتور را به شبکه متصل کرده و برق دار نمود.

هنگام برق دار کردن ترانسفورماتور، جریان هجومی با دامنه های متفاوت می تواند از شبکه کشیده شود که این جریان باید در هنگام انتخاب فیوزها و تجهیزات حفاظتی مورد توجه قرار گیرد. اندازه جریان هجومی یک متغیر آماری با گستره تغییرات زیاد است و به عواملی مانند شار پسماند هسته ترانسفورماتور، میزان و فاز ولتاژ شبکه هنگام کلیدزنی و میزان امپدانس سیم پیچ تغذیه شونده وابسته است. مقدار جریان هجومی می تواند در ترانسفورماتورهای کوچک تا ۲۲ برابر و در ترانسفورماتورهای بزرگ توزیع حدود ۸ برابر جریان نامی ترانسفورماتور باشد.

### ۳-۳ بهره برداری ترانسفورماتور

#### ۳-۳-۱ عمر ترانسفورماتور

عمر مفید یک ترانسفورماتور را می توان از دو منظر بررسی نمود: اقتصادی و فنی

#### ■ عمر مفید از لحاظ اقتصادی:

عمر مفید یک ترانسفورماتور از لحاظ اقتصادی زمانی پایان می یابد که هزینه ی ادامه کارکرد ترانسفورماتور موجود نسبت به هزینه ی سرمایه گذاری جدید برای ترانسفورماتور نو بیشتر باشد. در عمل این مورد زمانی اتفاق می افتد که قیمت تلفات ترانسفورماتور قدیمی بسیار بالا باشد. همچنین ریسک خروج از مدار و هزینه های مربوطه ی یک ترانسفورماتور قدیمی نیز باید در بررسی اقتصادی لحاظ گردد.

#### ■ عمر مفید از لحاظ فنی:

عایق های جامد یک ترانسفورماتور عموماً از مواد طبیعی و سلولز تشکیل شده اند. این مواد در اثر مرور زمان تغییر کرده و شکننده می شوند و این امر باعث کاهش استقامت مکانیکی و الکتریکی عایق می گردد. این فرآیند تخریبی که توسط دما، رطوبت و اکسیژن اتفاق می افتد، پیری عایق نامیده می شود. پیری عایق شامل چندین فرآیند اکسید شدن است در حالی که سرعت واکنش های شیمیایی با افزایش دما به طور چشمگیری افزایش می یابد. استاندارد IEC60076-7 راهنمایی برای اضافه بارگیری ترانسفورماتورهای روغنی ارائه نموده است.

همچنین عمر یک ترانسفورماتور که معادل با عمر عایق آن است با افزایش ۶ درجه سانتی‌گراد دمای آن نسبت به دمای مجاز نصف می‌گردد.  
بنابراین عمر مفید فنی یک ترانسفورماتور به‌طور اساسی به دوره‌های بارگیری، میزان اضافه بارگیری و دمای محیط بستگی دارد.

### ۳-۳-۲ بارگیری بیش از ظرفیت ترانسفورماتور

اضافه بارگیری ترانسفورماتورهای روغنی تولیدی آریا ترانسفوشرق مطابق استاندارد IEC60076-7 می‌باشد.

### ۳-۳-۳ کاهش ظرفیت ترانسفورماتور در دمای محیط و ارتفاع نصب دلخواه

برای اطلاع از میزان کاهش ظرفیت ترانسفورماتورهای روغنی نرمال شبکه توزیع در شرایط کارکرد در حداکثر دمای محیط و ارتفاع نصب متفاوت با مقادیر طراحی، می‌توان از رابطه‌ی تقریبی ذیل استفاده نمود.

$$S_2 = \left\{ 100 - 1.3 \times \left[ \theta_{a2} - \theta_{a1} + \left( \frac{H_2 - H_1}{400} \right) \right] \right\} \times \frac{S_1}{100}$$

که در رابطه‌ی فوق،

|               |   |
|---------------|---|
| $S_1$         | توان نامی ترانسفورماتور در شرایط طراحی بر حسب kVA                     |
| $S_2$         | توان نامی ترانسفورماتور در شرایط محیطی جدید بر حسب kVA                |
| $\theta_{a1}$ | حداکثر دمای محیط در شرایط طراحی بر حسب °C                             |
| $\theta_{a2}$ | حداکثر دمای محیط در شرایط جدید بر حسب °C                              |
| $H_1$         | ارتفاع نصب شرایط طراحی بر حسب m (زیر ۱۰۰۰ متر، ۱۰۰۰ در نظر گرفته شود) |
| $H_2$         | ارتفاع نصب شرایط جدید بر حسب m (زیر ۱۰۰۰ متر، ۱۰۰۰ در نظر گرفته شود)  |

### ۳-۳-۴ کارکرد موازی ترانسفورماتورها

برای موازی کردن دو یا چند ترانسفورماتور شرایط ذیل باید برقرار باشند:

- گروه برداری ترانسفورماتورها یکسان باشد. گروه‌برداری هر ترانسفورماتور روی پلاک مشخصات آن قید شده است.
  - فازهای همسان در فشار ضعیف و فشار قوی باید با هم موازی شوند.
  - ترانسفورماتورها باید دارای نسبت تبدیل تقریباً برابر باشند.
  - امپدانس اتصال کوتاه (UK %) ترانسفورماتورها باید با حداکثر رواداری  $\pm 10\%$  برابر باشند.
  - ظرفیت ترانسفورماتورها نباید از نسبت یک به سه تجاوز کند.
  - کلیدهای تنظیم ولتاژ باید در موقعیتی قرار گیرند که نسبت‌های تبدیل تا میزان ممکن برابر شوند.
- البته با لحاظ شرایطی می‌توان در صورت عدم برآورده شدن برخی از اصول فوق نیز ترانسفورماتورها را موازی نمود که جزئیات بیشتر در استاندارد IEC60076-8 موجود و قابل استفاده می‌باشد.

### ۳-۴ نگهداری ترانسفورماتور

#### ۳-۴-۱ بازدید حین کار کرد

برای بازدید حین کار کرد ترانسفورماتور باید موارد ایمنی کاملاً رعایت گردد. در این مرحله می‌توان بازرسی‌های ذیل را انجام نمود.

- ثبت مقادیر حداکثر دمای روغن در صورت وجود ترمومتر روغن
- بازرسی سطوح بوشینگ‌ها از لحاظ آلودگی
- بازرسی وضعیت سطوح بدنه‌ی ترانسفورماتور
- بازدید محفظه‌ی رطوبت‌گیر: در صورتی که  $\frac{2}{3}$  سیلیکاژل‌های محفظه تغییر رنگ دهند، باید سیلیکاژل‌ها تعویض گردند. (به بند ۲-۷-۵ مراجعه شود)
- بازرسی نشستی احتمالی روغن

#### ۳-۴-۲ نگهداری حین کار کرد

برای رعایت ایمنی اشخاص، فعالیت‌های نگهداری محدودی حین کار کرد ترانسفورماتور می‌تواند انجام شود و در صورت هرگونه عیب احتمالی، ترانسفورماتور بایستی بی‌برق شده و مطابق دستورالعمل اقدام گردد.

#### ۳-۴-۳ بازرسی و عیب‌یابی در زمان خاموشی

قبل از هرگونه عملیات تعمیرات و نگهداری، ترانسفورماتورها باید از شبکه جدا شده و زمین شوند. در هنگام باز بودن قطع کننده‌های شبکه، به منظور جلوگیری از بسته شدن ناگهانی آن‌ها، باید در موقعیت باز قفل شوند، همچنین موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

- واشرهای بوشینگ‌ها: نشستی روغن معمولاً با محکم کردن پیچ‌ها برطرف می‌شود. در صورتی که واشرها در اثر گرما و گذر زمان خاصیت ارتجاعی خود را از دست داده باشند، بایستی تعویض شوند.
- در صورت نشستی از واشرهای آب‌بندی درپوش، شیرآلات و کلید تنظیم ولتاژ، معمولاً محکم کردن پیچ‌ها باعث رفع عیب می‌گردد.
- هنگام بروز نشستی روغن از محل‌های جوشکاری شده، معمولاً این عیب با استفاده از چسب‌های مخصوص این کار برطرف می‌گردد. در صورت استفاده از جوشکاری برای رفع نشستی، این عمل بایستی بدون تخلیه روغن توسط افراد متخصص انجام شود.
- پاک‌سازی بوشینگ‌ها از آلودگی
- پاک‌سازی قسمت‌های شیشه‌ای رله‌ی بوخه‌لتس، ترمومترها و روغن‌نما
- تست عملکرد تجهیزات در صورت وجود
- حرکت دادن کلید تنظیم ولتاژ در تمامی موقعیت‌ها و بازگرداندن آن به موقعیت دلخواه
- نمونه‌گیری روغن ترانسفورماتور از شیر تخلیه‌ی تعبیه شده برای ترانسفورماتورهای بزرگ در صورت نیاز
- بازدید سیلیکاژل و تعویض آن در صورت نیاز
- بازسازی سطوح معیوب بدنه‌ی ترانسفورماتور

اگر ترانسفورماتور در محیط با آلودگی بالا نصب شود، بازرسی‌های دوره‌ای بیشتری مورد نیاز است. همچنین اگر حین کارکرد ترانسفورماتور تجهیزات حفاظتی دستور آلام و یا تریپ دادند، سریعاً باید نسبت به بررسی عیب به وجود آمده اقدام نمود.

### ۳-۴-۴ روغن ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور به عنوان عایق الکتریکی و هم به عنوان منتقل کننده حرارت از قسمت فعال ترانسفورماتور به کار می‌رود. البته خاصیت عایقی روغن تنها زمانی مناسب است که روغن بدون رطوبت و آلودگی باشد.

توازن رطوبت بین روغن ترانسفورماتور و کاغذهای عایقی به گونه‌ای است که بیشتر رطوبت در کاغذ عایقی جمع می‌شود.

تست روغن ترانسفورماتور معمولاً باید اولین بار ۱۲ ماه پس از تزریق روغن و پس از آن به‌طور مرتب هر شش سال یک بار انجام گیرد.

نمونه گیری روغن برای ترانسفورماتورهای هرمتیک به دلیل تماس نداشتن با هوای اطراف و رطوبت محیط ضروری نیست.

### ۳-۴-۵ پوشینگ‌ها و محل اتصالات

بخش‌های سرامیکی پوشینگ‌های ترانسفورماتور باید در صورت نیاز هنگام بی‌برق شدن ترانسفورماتورها از آلودگی پاک شوند. این امر خصوصاً برای ترانسفورماتورهایی که در محیط‌های آلوده نصب می‌شوند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای تمیزکاری سطوح پوشینگ می‌توان از الکل صنعتی و یا بخارشوی استفاده کرد. وضعیت هادی‌های خارجی و اتصالات شینه‌های پوشینگ‌ها نیز باید در فواصل زمانی مناسبی به‌طور مرتب بررسی گردد زیرا کاهش فشار اتصالات می‌تواند باعث افزایش دمای موضعی شده و واشرهای همجوار را تخریب نماید.

تذکر مهم: در صورتی که به هر دلیل در زمان بهره‌برداری یا بازدید دوره‌ای، نیاز به باز کردن کفشک نصب شده روی مقره‌های فشارضعیف می‌باشد:

- حتماً پیچ روی کفشک به‌طور کامل باز شود تا هنگام چرخاندن کفشک، بلسن پوشینگ حرکت نکند.
- قبل از چرخاندن کفشک، روی بلسن با فلش علامت‌گذاری شود تا در صورت چرخیدن متوجه این موضوع شده و اصلاح شود.

### ۳-۴-۶ کلید تنظیم ولتاژ

نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای توزیع روغنی عموماً توسط کلید تنظیم ولتاژ بی‌برق قابل تنظیم است. برای تنظیم باید ترانسفورماتور کاملاً بی‌برق شود. محور تنظیم ولتاژ برای دسترسی عموماً روی درپوش ترانسفورماتور قرار گرفته است و مجهز به تنظیم‌کننده دستی، نشانگر موقعیت و ابزار قفل‌کننده است. پس از تغییر موقعیت کلید تنظیم ولتاژ، قسمت قفل‌کننده باید در محل خود قرار گیرد. این امر باعث اطمینان از قرارگیری درست موقعیت کنتاکت‌ها می‌شود.

همچنین توصیه می‌شود در هنگام سرویس و نگهداری چند بار موقعیت کلید از کمترین به بیشترین موقعیت تغییر داده شود. این موضوع در مورد ترانسفورماتورهایی که عموماً تغییر تپ داده نمی‌شوند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

### ۳-۴-۷ واشرهای آب بندی

در تولیدات شرکت آریا ترانسفو شرق واشرهای آب‌بندی درپوش، فلنج‌ها و واشرهای بین بوشینگ و درپوش عموماً از جنس لاستیک NBR مقاوم در برابر روغن می‌باشد.

نشستی روغن در اکثر مواقع می‌تواند با محکم کردن پیچ و مهره‌ها بر طرف شود. اما در صورتی که خاصیت آب‌بندی این واشرها به دلیل حرارت بالا و یا زمان زیاد از بین رفته باشد می‌توان نسبت به تعویض آن‌ها اقدام نمود. توجه شود که فشار زیاد هنگام آب‌بندی می‌تواند باعث شکستگی و تخریب پیچ‌ها و مهره‌ها شود. لذا دقت در فشار وارده هنگام آب‌بندی بسیار اهمیت پیدا می‌کند.

### ۳-۴-۸ حفاظت سطوح بیرونی

پیش از بازسازی سطوح تخریب شده و رنگ کردن مجدد، سطوح باید از هر گونه آلودگی مانند خاک، زنگ زدگی و روغن پاک شوند.

اطلاعات این بخش از استاندارد IEC60076-1 اقتباس شده است. برای اطلاعات بیشتر به استاندارد اشاره شده مراجعه شود. لازم به ذکر است تمامی تست‌های ذکر شده در استاندارد در آزمایشگاه‌های مجهز آریا ترانسفو شرق قابل انجام است.



شکل ۴-۱ آزمایشگاه فشارقوی آریا ترانسفو شرق

### ۴-۱ تست‌های روتین

این تست‌ها بر روی تمامی ترانسفورماتورهای تولیدی در محل کارخانجات آریا ترانسفو شرق انجام می‌گردد.

- اندازه‌گیری مقاومت سیم‌پیچ‌ها
- اندازه‌گیری نسبت تبدیل و گروه برداری
- اندازه‌گیری امپدانس اتصال کوتاه و تلفات برداری
- اندازه‌گیری جریان و تلفات بی‌باری
- تست‌های عایقی روتین اشاره شده در استاندارد IEC60076-3

## ۲-۴ تست های نوعی

این تست ها بر روی یک دستگاه از ترانسفورماتورهای مشابه انجام می گردد.

- تست حرارتی
- تست های عایقی نوعی اشاره شده در استاندارد IEC60076-3
- اندازه گیری سطح صدای ترانسفورماتور

## ۳-۴ تست های خاص

این تست ها به صورت خاص و در قبال درخواست و پرداخت هزینه از سوی مشتری قابل انجام هستند.

- تست های عایقی خاص اشاره شده در استاندارد IEC60076-3
- اندازه گیری خازن بین سیم پیچ ها و سیم پیچ ها و زمین
- اندازه گیری ضریب تلفات عایقی (تانژانت دلتا)
- اندازه گیری ولتاژ گذرای انتقالی
- اندازه گیری امپدانس توالی صفر برای ترانسفورماتورهای سه فاز
- تست تحمل در برابر اتصال کوتاه ( این تست در لابراتوارهای معتبر دنیا قابل انجام است)
- اندازه گیری مقاومت عایقی
- تست پاسخ فرکانسی (FRA)

## ۵- بازیافت و امحاء پس از استفاده

رهاسازی ترانسفورماتورهایی که عمر استفاده از آنها به پایان رسیده است، ممکن است باعث آسیب به محیط زیست شود.

پیشرفت روزافزون تکنولوژی در تکنیک‌های بازیافت مواد اصلی ترانسفورماتورهای معیوب، موجب شده است تا ارزش بازیافت ترانسفورماتور افزایش پیدا کند. ترانسفورماتورهایی که سال‌ها بعد از رده خارج می‌شوند، در مقایسه با ترانسفورماتورهایی که در حال حاضر اسقاط می‌شوند، ارزش بالاتری خواهند داشت. در عین حال انتظار می‌رود که دسته‌ای از مواد که در حال حاضر قابل بازیافت نیستند در آینده بازیافت پذیر شوند.

### ۵-۱ استفاده مجدد

ترانسفورماتور از قسمت‌های ارزشمندی تشکیل شده است، که این اجزا حتی پس از پایان عمر ترانسفورماتور نیز قابل بازیافت می‌باشند. به عنوان مثال:

- مس
- آلومینیوم
- روغن
- آهن
- مواد عایقی

که این مواد پس از انجام فرآیندهای خاصی که توسط شرکت‌های متخصص در این زمینه انجام می‌گردد، قابل بازیافت و استفاده مجدد در صنعت ترانسفورماتور و یا سایر کاربردها می‌باشند.

### ۵-۲ دفن زباله

قسمت‌هایی از ترانسفورماتور که قابل بازیابی نیستند باید به محل خاص دفن زباله منتقل شوند و باید تلاش گردد که در فرآیند تولید ترانسفورماتور از حداکثر مواد قابل بازیافت استفاده گردد.


### ۵-۳ ارزیابی چرخه حیات (LCA)

تاثیر زیست محیطی ترانسفورماتور می‌تواند به پنج چرخه حیات تقسیم شود:

۱. استخراج و ساخت و انتقال مواد خام اولیه
۲. تولید ترانسفورماتور
۳. انتقال به سایت
۴. تلفات انرژی در طول مدت بهره‌برداری
۵. بازیافت پس از پایان عمر



محاسبات LCA نشان می‌دهد که دسته‌های ۲، ۱ و ۳ در مقایسه با مورد ۴ قابل نظر است و همچنین بخشی از دسته اول دوباره در حین بازیافت ترانسفورماتور به دست خواهد آمد.

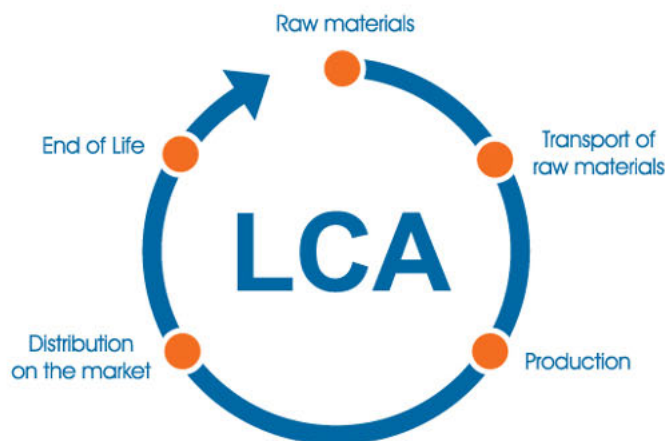

شکل ۵-۱ شمای کلی ارزیابی چرخه حیات

ارزیابی چرخه حیات نشان می‌دهد که اثرات غالب زیست‌محیطی در طول عمر یک ترانسفورماتور تلفات انرژی در حین کارکرد آن است. کل تلفات شامل تلفات بار و تلفات بی‌باری است که هر دو مقدار قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند. تلفات انرژی کل در طول عمر ترانسفورماتور یکی از دلایلی است که آریا ترانسفو شرق طرح‌های کم تلفات را پیشنهاد می‌دهد.

## ۶- ضمانت ترانسفورماتور توزیع

### ۶-۱ تعریف ضمانت

ضمانت ترانسفورماتور به منزله تعهد آریا ترانسفو شرق در خصوص رفع نقص فنی ناشی از ساخت محصول تحویل داده شده، بدون دریافت هزینه، در دوره‌ی ضمانت و با شرایط و تعهدات مندرج در برگه ضمانت‌نامه می‌باشد.

### ۶-۲ تعریف بهره‌بردار

بهره‌بردار شخصیت حقیقی و یا حقوقی است که بهره‌برداری از ترانسفورماتور در اختیار وی می‌باشد. بهره‌بردار لزوماً خریدار ترانسفورماتور نیست.

### ۶-۳ دوره‌ی زمانی ضمانت

دوره‌ی زمانی ضمانت ترانسفورماتور از تاریخ مندرج در برنامه از محل آریا ترانسفو شرق واقع در شهرک صنعتی شه‌میرزاد سمنان به مدت ۲۴ ماه و یا از تاریخ بهره‌برداری ترانسفورماتور به مدت ۱۸ ماه (هر کدام که زودتر محقق گردد) می‌باشد. در صورت توافق مغایر با شرایط فوق، تعهدات مندرج در قرارداد ملاک عمل خواهند بود.

### ۶-۴ شرایط ضمانت

- حمل، تخلیه، نصب، برق‌دار نمودن و بهره‌برداری از ترانسفورماتور بر اساس دستورالعمل‌های سازنده و شرکت‌های توزیع نیروی برق انجام شده باشد. (فرم‌های شماره ۱ و ۲ پر گردند)
- پلمپ‌های درپوش مخزن، شیرآلات و تجهیزات سالم باشند.
- تغییر و یا تعمیری بر روی ترانسفورماتور به جز از سوی تعمیرکاران مجاز این شرکت انجام نشده باشد.

### ۶-۵ محدوده‌ی تعهدات در دوره‌ی ضمانت

- تعمیر و یا تعویض تجهیزات معیوب نصب شده بر روی ترانسفورماتور
- تعمیر و برطرف نمودن عیوب ظاهری و یا الکتریکی
- تحویل موقت ترانسفورماتور مشابه به منظور بهره‌برداری در دوره‌ی رفع عیب (در صورت درخواست بهره‌بردار و در صورتی که زمان رفع عیب ترانسفورماتور بیش از ۷ روز کاری پیش‌بینی گردد)
- هزینه‌ی حمل ترانسفورماتور به محل کارخانه، شرکت خدمات پس از فروش آریا ترانسفو یا نمایندگی‌های خدمات پس از فروش شرکت و بلعکس

### ۶-۶ موارد خارج از تعهدات در دوره‌ی ضمانت

- عیوب ناشی از حمل و یا صدمات و ضربات مکانیکی وارده بر ترانسفورماتور از جمله شکستگی مقره‌ها و یا تجهیزات
- عیوب الکتریکی ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌های سازنده و شرکت‌های توزیع نیروی برق در نصب، برق‌دار کردن و بهره‌برداری
- عیوب ناشی از اضافه بارگیری، اضافه ولتاژها و اتصال کوتاه‌های غیرمجاز
- صدمات و عیوب ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه نظیر صاعقه، زلزله، طوفان، سیل و جنگ
- ضرر و زیان به کسب و کار بهره‌بردار ناشی از عیب ترانسفورماتور
- هزینه‌های نصب و برق‌دار کردن مجدد

## ۶-۷ نحوه‌ی استفاده از خدمات دوره‌ی ضمانت

در صورت نیاز به استفاده از خدمات در دوره‌ی ضمانت، لازم است بهره‌بردار درخواست خود، حاوی اطلاعات تماس را به طور کتبی و به همراه تصویر برگ ضمانت‌نامه و فرم‌های شماره ۱، ۲ و ۳، به همراه عکس‌های مختلف از عیب حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از طریق ایمیل و یا فکس به اطلاع شرکت خدمات پس از فروش آریا ترانسفو برساند. پس از دریافت درخواست و مدارک فوق از سوی شرکت خدمات پس از فروش آریا ترانسفو، ظرف حداکثر یک روز کاری برای ارائه خدمات و اقدامات بعدی با بهره‌بردار تماس گرفته خواهد شد. در صورتی که فرم‌های فوق‌الذکر بدون تایید مراجع و افراد صلاحیت‌دار ذکر شده در هر قسمت ارسال شوند ترتیب اثری به درخواست‌ها داده نخواهد شد. تشخیص این که نقص فنی ایجاد شده در ترانسفورماتور ناشی از فرآیند تولید، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری نادرست و یا اضافه بار بوده است به عهده شرکت خدمات پس از فروش آریا ترانسفو می‌باشد.

## ۶-۸ خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش آریا ترانسفو مادام‌العمر بوده و پس از پایان دوره‌ی ضمانت نیز شرکت خدمات پس از فروش آریا ترانسفو آمادگی ارائه‌ی خدمات فنی و تامین لوازم یدکی محصولات خود را در ازای دریافت هزینه‌های مربوطه دارد. ضمناً شماره تلفن‌های شرکت خدمات پس از فروش آریا ترانسفو به شرح ذیل می‌باشد:

(خط مستقیم) ۰۲۳-۳۳۲۷۹۴۴۶-۴۹

(خط مستقیم) ۰۲۳-۳۱۱۱۴۹۹

همراه ۰۹۱۲۹۵۹۲۷۴۰

● جهت اطلاع از نمایندگی‌های شرکت خدمات پس از فروش آریا ترانسفو به وبسایت [www.arya-transfo.com](http://www.arya-transfo.com) مراجعه فرمایید.



جهت دریافت  
کاتالوگها و بروشورها  
کد بالا را اسکن نمایید.

دفتر مرکزی: تهران، کد پستی: ۱۴۶۸۸۳۳۸۴۶  
صندوق پستی ۵۱۸-۱۵۱۷۵، تهران  
تلفن: ۸۸۳۷۴۳۳۵-۸ (۰۲۱)، فکس: ۸۸۳۷۴۳۳۹ (۰۲۱)  
کارخانه: سمنان، شهرک صنعتی شه میرزاد، کد پستی: ۳۵۷۳۱۹۵۹۸۸  
صندوق پستی ۱۱۱-۳۵۷۱۵، شه میرزاد، سمنان  
تلفن: ۳۳۲۷۹۴۲۱-۲۸ (۰۲۳)، ۳۱۱۱ (۰۲۳)  
تلفن دفتر خدمات پس از فروش: ۳۳۲۷۹۴۴۶-۴۹ (۰۲۳)، ۳۱۱۱۴۹۹ (۰۲۳)  
فکس: ۳۳۲۷۹۴۲۹-۳۰ (۰۲۳)  
[aftersales@arya-transfo.com](mailto:aftersales@arya-transfo.com)  
[www.tsp-shop.com](http://www.tsp-shop.com)